


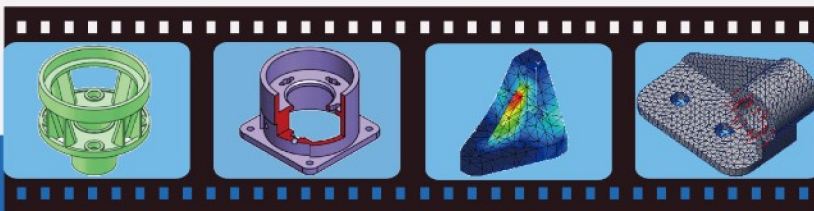

“十三五”普通高等教育本科规划教材
高等院校机械类专业“互联网+”创新规划教材

SolidWorks 2016 基础教程与上机指导

刘萍华 主编



教材配套、申请证书



咨询电话: 010-62770178



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

“十三五”普通高等教育本科规划教材
高等院校机械类专业“互联网+”创新规划教材

SolidWorks 2016 基础教程与上机指导

主 编 刘萍华



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书是编者结合 SolidWorks 课程的教学经验,组织 CSWA (SolidWorks 认证助理工程师) 考试的经验,以及利用 SolidWorks 软件解决工程设计、空间测量问题的经验编写而成的。全书共分 15 章,第 1~11 章结合 CSWA 考试的特点,以启发、引导并突出命令技巧性的方式介绍了软件造型的方法、步骤;第 12 章重点介绍了零件渲染及如何利用 eDrawings 软件进行交流输出;第 13 章通过工程构件、桁架、梁等的受力分析,由浅入深详细介绍了 Simulation 插件的使用方法、步骤;第 14 章介绍了利用软件强大的测量功能及造型功能,帮助解决在工程实际中遇到的空间测量问题,以及在冲压工艺设计过程中的复杂计算问题;第 15 章重点介绍了如何利用该软件帮助解决在钣金行业展开放样过程中的复杂计算,以工程中常见的各类弯头、方圆连接管等构件为例,阐述了其放样方法。

本书可作为大中专院校 CAD/CAE 上机指导教材,以及学生参加 CSWA 考试的参考辅导用书,也可作为学习 CAE 软件各类人员的入门教程,还可以作为工程技术人员利用 SolidWorks 软件解决工程实际中的测量、钣金构件展开等问题的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

SolidWorks 2016 基础教程与上机指导 / 刘萍华主编. —北京:北京大学出版社, 2018.1

(高等院校机械类专业“互联网+”创新规划教材)

ISBN 978-7-301-28921-1

I. ①S… II. ①刘… III. ①计算机辅助设计—应用软件—高等学校—教材 IV. ①TP391.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 262013 号

书 名 SolidWorks 2016 基础教程与上机指导

SolidWorks 2016 Jichu Jiaocheng yu Shangji Zhidao

著作责任者 刘萍华 主编

策划编辑 童君鑫

责任编辑 黄红珍

数字编辑 刘 蓉

标准书号 ISBN 978-7-301-28921-1

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱 pup_6@163.com

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667

印 刷 者

经 销 者 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 22.25 印张 516 千字

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

定 价 54.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话: 010-62756370

前 言

目前 SolidWorks 已经成为部分大中专院校的必修课程,同时,随着我国政府《中国制造 2025》计划的出台,工业企业越来越广泛地利用 SolidWorks 软件进行工业设计。在这种形势下,出版一本既适合学生学习 CAD/CAE 软件又助于通过原厂认证考试,同时也能为工程设计人员学习 CAD/CAE 提供帮助并能帮助解决工程实际问题的书是非常必要的。目前市场上的各类针对该软件的参考书,大部分突出了 CAD 的造型功能,对 CAE 的介绍相对较少,但随着三维 CAD 设计手段应用的普及,人们了解、掌握 CAE 软件的愿望日益增强。而 CAE 分析软件 Simulation 作为一个插件结合在 SolidWorks 软件中,该插件易学、易用的特点大大提升了 CAE 软件学习的方便性。

本书特色如下:

(1) 采用启发、引导式教学方式,结合典型上机指导实例及综合练习实例,使读者快速上手,掌握软件的操作步骤和方法,突出命令的使用技巧。大部分实例结合 CSWA (SolidWorks 认证助理工程师)考试的内容,使学生在掌握软件的同时为顺利通过 CSWA 的考核打下良好基础,为就业提供有力支持。

(2) CAE 分析软件 Simulation 作为一个插件,结合在 SolidWorks 软件中,为人们学习、掌握其使用方法带来了极大的便利。Simulation 的强大分析验证、优化设计功能,为新产品的开发提供了强大支持。

① 从基础的工程构件、桁架、梁入手,由浅入深介绍了如何正确地添加约束、正确地施加载荷,以及如何正确地分析其结果,步骤清晰。同时,所有实例的分析结果,均可以通过工程力学的传统计算方法得到验证。在此基础上,读者可以完成各类工程问题分析。

② 在分析验证的基础上,对产品的设计优化是设计的目的,通过实例介绍了如何使用软件的优化功能,完成产品的优化设计,从而达到降低产品开发成本的目的。

(3) 如何借助 SolidWorks 软件的强大测量功能,解决工程实际中的各类相关问题,第 14、15 章给出了答案。

① 各类空间角度的测量、冲裁零件的压力中心计算、拉深件的展开尺寸计算,在 14 章给出了详细的方法、步骤,所有结果均已验证。读者可以此类推完成各类工程问题。

② 三维 CAD 软件用于钣金行业的展开放样,目前鲜有介绍,对于常见复杂工程构件天圆地方、牛角弯头等放样,传统方法计算复杂,效率低,容易出错,而利用 SolidWorks 软件则简单、快速、准确,第 15 章通过各类构件展开放样实例,给出了具体的方法、步骤。读者可以参照实例,解决类似工程问题。

本书紧跟信息时代步伐,以“互联网+”思维在相关知识处通过二维码的形式增加



了一些操作视频资源，读者可以通过扫描二维码来获得更多的学习资料。

本书由刘萍华担任主编并负责统稿。

在本书的编写过程中，编者得到了耿桂宏、王睿鹏、陈炜晔、杨光照、刘栋和韩霄的大力支持，在此表示衷心感谢！

由于编者水平有限，书中难免存在疏漏和不妥之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

2017年10月

北京大学出版社版权所有
禁止转载

目 录

第 1 章 SolidWorks 设计基础	1	第 4 章 参考几何体及评估	41
1.1 SolidWorks 2016 软件概述	1	4.1 参考几何体的概念	41
1.2 文件的基本操作	2	4.1.1 基准面的主要类型	41
1.2.1 启动 SolidWorks	2	4.1.2 基准轴的主要类型	43
1.2.2 菜单命令介绍	3	4.1.3 点的主要类型	44
1.3 建立简单模型	5	4.1.4 坐标系的建立	44
上机指导	5	4.2 评估	45
第 2 章 绘制草图	11	4.2.1 单位系统	45
2.1 草图概述	11	4.2.2 测量	46
2.1.1 草图的概念	11	4.2.3 质量属性	47
2.1.2 草图绘制过程	11	上机指导	49
2.1.3 草图绘制的方式	12	综合练习	58
2.1.4 草图状态	12	第 5 章 旋转特征	61
2.2 平面草图绘制	12	5.1 旋转特征的概念	61
2.2.1 平面草图的概念	12	5.2 旋转特征的基本要素	61
2.2.2 平面草图绘制工具	13	5.2.1 旋转轴	61
上机指导	15	5.2.2 方向	61
2.3 3D 草图绘制	20	5.2.3 薄壁特征	62
2.3.1 3D 草图的概念	20	5.2.4 所选轮廓	62
2.3.2 3D 空间控标	20	上机指导	63
2.3.3 3D 草图绘制工具	21	综合练习	74
上机指导	22	第 6 章 附加特征及操作特征	78
综合练习	27	6.1 附加特征的概念	78
第 3 章 拉伸特征	29	6.1.1 边界凸台/基体	78
3.1 拉伸特征的定义与分类	29	6.1.2 圆角	79
3.2 拉伸特征的基本要素	30	6.1.3 倒角	80
3.2.1 拉伸的开始条件	30	6.1.4 拔模	81
3.2.2 拉伸的终止条件	31	6.1.5 抽壳	82
3.2.3 其他拉伸条件	32	6.1.6 圆顶	83
上机指导	33	6.1.7 异型孔	84
综合练习	38	6.1.8 弯曲	85
		6.1.9 包覆	85



6.2 操作特征的概念	86	9.2.2 旋转曲面	145
6.2.1 线性阵列	86	9.2.3 扫描曲面	146
6.2.2 圆形阵列	87	9.2.4 放样曲面	146
6.2.3 镜像	88	9.2.5 边界曲面	147
上机指导	89	9.2.6 平面区域	148
综合练习	100	9.2.7 等距曲面	148
9.2.8 中面	149		
第7章 扫描特征	103	9.3 曲面的简单编辑与处理	149
7.1 扫描特征的概念	103	9.3.1 曲面延伸	149
7.2 扫描类型	103	9.3.2 曲面裁剪	150
7.3 扫描特征的基本要素	103	9.3.3 曲面缝合	150
7.3.1 平面草图	103	9.4 曲面实体化的简单过程	151
7.3.2 路径	104	9.4.1 曲面缝合的实体化过程	151
7.3.3 引导线	104	9.4.2 替换面	151
7.3.4 扫描的分类	104	9.4.3 曲面加厚	152
上机指导	106	上机指导	152
综合练习	120		
第8章 放样特征	123	第10章 工程图	158
8.1 放样特征的概念	123	10.1 工程图的概述	158
8.1.1 放样特征的对象	123	10.2 工程图的用户操作界面	159
8.1.2 放样特征的基本要素	124	10.3 2D CAD 体系与 SolidWorks 的工程图比较	159
8.2 放样的分类	124	10.4 标准工程视图	161
8.2.1 放样的基本类型	124	10.4.1 标准三视图	161
8.2.2 简单放样	124	10.4.2 模型视图	167
8.2.3 引导线放样	126	10.4.3 相对模型视图	168
8.2.4 中心线放样	127	10.4.4 预定义的视图	170
上机指导	127	10.4.5 空白视图	170
综合练习	136	10.5 派生的工程视图	171
第9章 简单曲线和曲面	139	10.5.1 投影视图	171
9.1 简单曲线	139	10.5.2 辅助视图	172
9.1.1 分割线	140	10.5.3 剖面视图	174
9.1.2 投影曲线	140	10.5.4 局部视图	179
9.1.3 组合曲线	141	10.5.5 断开的剖视图	180
9.1.4 通过XYZ点的曲线	142	10.5.6 断裂视图	182
9.1.5 通过参考点的曲线	142	10.5.7 剪裁视图	183
9.1.6 螺旋线/涡状线	143	10.5.8 交替位置视图	184
9.1.7 3D 曲线	144	10.6 工程图绘图环境的设定及尺寸标注	185
9.2 简单曲面的定义和分类	144		
9.2.1 拉伸曲面	145		

10.6.1	绘图环境的设定	185	11.7.3	编辑爆炸视图或爆炸线	210
10.6.2	插入模型项目	186	11.8	装配体简单动画制作	211
10.6.3	标注参考尺寸	188	11.8.1	配置管理简单制作爆炸的 两类动画	211
10.6.4	标注尺寸公差	188	11.8.2	配合控制器简单制作标准 动作动画	213
10.7	工程图注解	189	11.8.3	运动算例设计仿真动画	213
10.7.1	注释	189	11.9	装配体制作工程图	215
10.7.2	中心符号线与中心线	190	11.9.1	装配图的制作过程	216
10.7.3	基准特征	191	11.9.2	装配体工程图的类型与 基本要素标注	216
10.7.4	几何公差	191	11.9.3	装配体工程图的输出与 保存	217
10.7.5	孔标注	193	11.10	装配体打包	217
10.7.6	表面粗糙度	193		上机指导	218
10.8	工程图通用格式的转换	193		综合练习	224
	综合练习	194	第 12 章	渲染与交流工具 eDrawings	228
第 11 章	装配体设计	196	12.1	渲染插件 PhotoView 360 的 概述	228
11.1	装配体的基本操作过程	196	12.2	PhotoView 360 渲染工具的 加载	228
11.1.1	装配体文件的创建	196	12.2.1	编辑外观	228
11.1.2	插入零部件	197	12.2.2	复制外观与粘贴外观	229
11.1.3	移动零部件	198	12.2.3	编辑布景	229
11.1.4	旋转零部件	198	12.2.4	编辑贴图	230
11.1.5	复制零部件	198	12.2.5	选项	230
11.2	配合方式	199	12.2.6	整合预览	231
11.2.1	标准配合	199	12.2.7	预览窗口	231
11.2.2	高级配合	202	12.2.8	最终渲染	231
11.3	参考几何体	203	12.2.9	渲染区域	231
11.4	装配体分析	204	12.2.10	召回上次渲染	231
11.4.1	质量属性	204		上机指导	231
11.4.2	干涉检查	205	12.3	交流工具 eDrawings	236
11.4.3	装配体测量	205	12.3.1	eDrawings 概述	236
11.5	装配体的简单操作	205	12.3.2	生成 eDrawings 文件	237
11.5.1	零部件预览窗口	205	12.4	生成*.exe 文件	237
11.5.2	编辑零部件	206	12.4.1	由零件创建.exe 文件	237
11.5.3	显示隐藏零部件	206	12.4.2	由装配体创建.exe 文件	238
11.6	装配体特征	207			
11.6.1	拉伸切除	207			
11.6.2	皮带/链	207			
11.7	装配体爆炸视图	208			
11.7.1	爆炸视图的一般操作	208			
11.7.2	爆炸线的添加方法	209			



12.4.3 由装配体工程图创建.exe 文件	238	13.8.1 设计优化概述	292
13.8.2 SolidWorks Simulation 设计优化的步骤	292	13.8.3 优化设计实例分析	294
第 13 章 设计分析插件 Simulation	239	第 14 章 SolidWorks 评估功能应用 实例	303
13.1 Simulation 插件简介	239	14.1 评估(测量)命令简介	303
13.1.1 Simulation 概述	239	14.2 测量命令在空间角度测量中的 应用	304
13.1.2 Simulation 特点及主要 功能模块	240	14.3 测量命令在冲压模具设计中的 辅助计算	307
13.1.3 Simulation 软件发展历程	241	14.3.1 冲裁压力中心的辅助 计算	307
13.2 有限元分析概述	241	14.3.2 拉深件展开尺寸的计算	310
13.3 本书讨论的分析类型	242	第 15 章 SolidWorks 在钣金展开放样 行业应用实例	313
13.4 SolidWorks Simulation 分析 流程	242	15.1 钣金展开放样概述	313
13.5 桁架及简单构件的受力、 变形分析	245	15.2 传统钣金展开放样	314
13.5.1 桁架概述	245	15.3 三维 CAD (SolidWorks) 钣金 展开放样	316
13.5.2 桁架的造型	246	15.4 异径圆管展开放样实例	316
13.5.3 实例分析各种桁架及构件的 受力和变形	248	15.5 方圆连接管展开放样实例	322
13.6 梁的剪力图和弯矩图的绘制	268	15.6 三通构件展开放样实例	327
13.6.1 梁的弯曲	268	15.7 圆管弯头展开放样实例	332
13.6.2 梁的支承形式	269	参考文献	342
13.6.3 静定梁的基本形式	269		
13.6.4 梁的载荷	270		
13.6.5 利用 SolidWorks Simulation 绘制梁的剪力图和弯矩图	271		
13.7 各种梁的应力和变形分析	278		
13.8 零件设计优化	292		

第 1 章

SolidWorks 设计基础

1.1 SolidWorks 2016 软件概述

SolidWorks 是创新的易学易用的标准三维机械设计软件，功能强大、易学易用、技术创新，广泛应用于机械、电子、航空、化工、建筑行业，主要用于工业产品的造型设计、装配、生成二维图纸，利用它的插件还可以进行模拟运动、力学分析、模具设计等，目前全国许多高校选用该软件进行教学，如清华大学、西安交通大学、上海工业大学等。

SolidWorks 2016 根据用户需求，进行了许多加强和改进，加入了多项新特性、新功能，无论是界面还是功能方面都有了新的飞跃。SolidWorks 2016 的启动界面如图 1.1 所示。

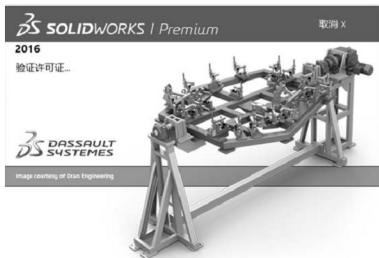


图 1.1 SolidWorks 2016 的启动界面



SolidWorks 2016 的界面风格由以前版本的鲜明色彩变成了较为暗淡的蓝白色。功能上支持装配体文件在装配树上直接修改零部件名称,并保证所有参考引用的零件文件的名称也同时被修改,还增加了真实螺纹、测量中空模型的内部体积等。SolidWorks 2016 版相较之前的版本,更注重用户之间的交流,3D ContentCentral 已针对用户和供应商社区进行更新,其中包含数以百万计的模型,并增强了搜索功能。

1.2 文件的基本操作

1.2.1 启动 SolidWorks

(1) 进入 SolidWorks 后,标准工具栏中只有【新建】和【打开】两种命令,如图 1.2 所示。



图 1.2 SolidWorks 开启后的标准工具栏

(2) 选择【新建】命令,出现【新建 SOLIDWORKS 文件】对话框,新建 SolidWorks 文件包括【零件】、【装配体】、【工程图】,如图 1.3 所示。



图 1.3 【新建 SOLIDWORKS 文件】对话框

零件: 零件是 3D 设计的基本元素,利用 SolidWorks 首先生成的是立体零件,零件文件中包含组成该文件的草图和特征,完成的文件后缀名为“*.sldprt”。

装配体: 将两个以上零件按照对应的配合关系、组合起来可成为装配体,完成的文件后缀名为“*.sldasm”。

工程图: 将零件或装配体转成工程视图,并加入尺寸、公差配合等,完成的文件后缀名为“*.slddrw”。

(3) 打开一个【零件】、【装配体】或【工程图】文件后，进入了用户界面。图 1.4 所示为一个【零件】界面。



图 1.4 【零件】界面

菜单工具栏：零件、装配体和工程图的文件都有相同的菜单标题，但菜单项目会根据不同的文件自动改变。

任务窗格：任务窗格带有 SolidWorks 资源、设计库和文件探索器等标签。

搜索工具栏：包括标准、查看、特征、草图绘制工具等命令。

特征管理器 (Feature Manager)：因其呈树状，故又称设计树。详细记录草图、零件、装配体的整个设计过程。

属性管理器 (Property Manager)：当要编辑、修改某一特征时，选中这一特征就会自动弹出属性管理器，以便进行更改。

配置管理器 (Configuration Manager)：用以生成、选择和查看零件和装配体配置。

尺寸管理器 (DimXpert Manager)：用于管理、使用零件的 DimXpert 所生成的尺寸和公差的工具。

显示管理器 (Display Manager)：可以查看和编辑应用到当前模型的外观、贴图、光源、布景及相机。

前导视图：用于调整零件视图形式及方位的工具栏。

状态栏：包括操作提示、警告信息、出错信息等。

1.2.2 菜单命令介绍

1. 鼠标功能键

1) 左键

单击左键：用于选择对象，如几何体、菜单键和设计树中的内容。

双击左键：激活对象常用属性，以便修改。

Ctrl+单击左键：选择多个对象。



拖动左键：移动草图等。

Ctrl+拖动左键：复制所选对象。

Shift+拖动左键：移动所选实体。

2) 右键

单击右键：弹出快捷菜单。

拖动右键：选择视图方向。

3) 中键

拖动中键：用于动态地旋转、平移和缩放零件或装配体，平移工程图。

Ctrl+中键：平移画面。

Shift+中键：缩放画面。

2. 快捷键键位

SolidWorks 中内置了一些快捷键，其与 Windows 操作系统中的用法相同，具体见表 1-1。

表 1-1 SolidWorks 的快捷键

命令	快捷键
新建	Ctrl+N
打开	Ctrl+O
平移模型	Ctrl+方向键
剪切	Ctrl+X
复制	Ctrl+C
粘贴	Ctrl+V
视图定向菜单	空格键
切换选择过滤器工具栏	F5

SolidWorks 中也可自定义快捷键，选择【工具】下拉菜单中的【自定义】选项，弹出【自定义】对话框，如图 1.5 所示，在此，可自定义工具栏、快捷方式栏、命令、菜单、键盘、鼠标笔势等。



图 1.5 【自定义】对话框

1.3 建立简单模型

前视基准面、上视基准面和右视基准面是三个互相垂直的空间平面，如图 1.6 所示。

零件进行立体造型时，首先要根据零件的几何尺寸，选择其中一个基准面生成【平面草图】。图 1.7 所示为一个立体零件，外形几何尺寸长×宽×高=200mm×130mm×70mm，生成该立体零件可有以下三种平面草图绘制方式。

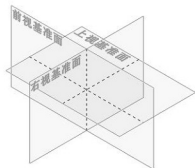


图 1.6 空间平面

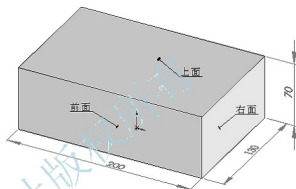


图 1.7 立体零件

- (1) 选择前视基准面绘制矩形 200mm×70mm，选择【特征】|【拉伸凸台/基体】命令，设置拉伸深度为 130mm。
- (2) 选择右视基准面绘制矩形 130mm×70mm，选择【特征】|【拉伸凸台/基体】命令，设置拉伸深度为 200mm。
- (3) 选择上视基准面绘制矩形 200mm×130mm，选择【特征】|【拉伸凸台/基体】命令，设置拉伸深度为 70mm。

上机指导

上机指导 1

在 SolidWorks 中绘制零件图时大致可分两步：

- (1) 选取平面，绘制草图。
- (2) 选用特征，生成模型。

下面以图 1.8 所示零件为例介绍具体绘制步骤。

- (1) 单击【新建】按钮，选择【零件】命令，进入零件图绘制界面。
- (2) 单击【草图绘制】按钮，选择前视基准面，准备开始草图绘制，如图 1.9 所示。

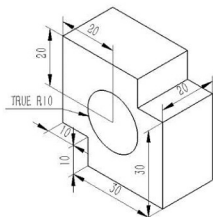


图 1.8 零件立体图

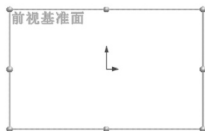


图 1.9 选择前视基准面

- (3) 以原点为中心, 大致绘制轮廓, 如图 1.10 所示。
- (4) 单击【智能尺寸】按钮, 完成尺寸标注, 完成草图绘制, 如图 1.11 所示。

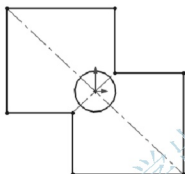


图 1.10 绘制轮廓

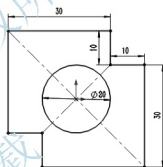


图 1.11 标注尺寸

- (5) 完成草图绘制后, 单击【退出草图】按钮, 退出草图绘制。选择【特征】|【拉伸凸台/基体】命令, 出现拉伸属性管理器, 在深度文本框中输入 20mm, 如图 1.12 所示, 确认完成零件。

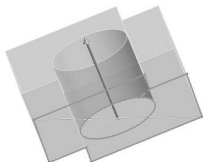


图 1.12 凸台拉伸

(6) 选择【评估】|【质量属性】命令，弹出【质量属性】对话框，如图 1.13 所示。由此对话框可知如下信息：

质量 = 21.72 克

体积 = 21716.81 立方毫米

表面积 = 6628.32 平方毫米

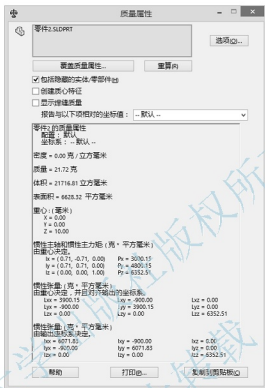


图 1.13 【质量属性】对话框

上机指导 2

根据图 1.14 所示的零件图在 SolidWorks 中完成零件图的绘制。

- (1) 单击【新建】按钮，选择【零件】命令，进入零件图绘制界面。
- (2) 单击【草图绘制】按钮，选择上视基准面，准备开始草图绘制，如图 1.15 所示。

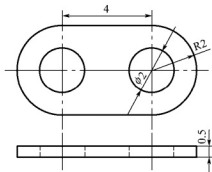


图 1.14 零件图

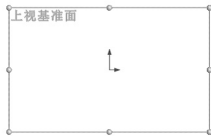


图 1.15 选择【上视基准面】

- (3) 以原点为中心，大致绘制轮廓，如图 1.16 所示。



(4) 单击【智能尺寸】按钮，完成尺寸标注，完成草图绘制，如图 1.17 所示。

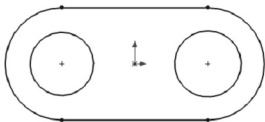


图 1.16 绘制轮廓

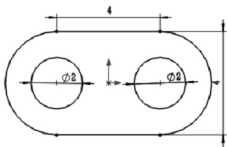


图 1.17 标注尺寸

(5) 完成草图绘制后，单击【退出草图】按钮，退出草图绘制。选择【特征】|【拉伸凸台/基体】命令，出现拉伸属性管理器，在深度文本框中输入 0.50mm，如图 1.18 所示，确认完成零件。

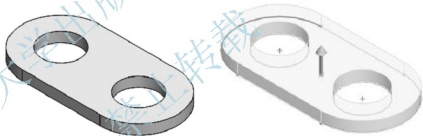


图 1.18 拉伸完成零件

(6) 选择【评估】|【质量属性】命令，弹出【质量属性】对话框，如图 1.19 所示。由此对话框可知如下信息：

质量 = 0.01 克

体积 = 11.14 立方毫米

表面积 = 61.13 平方毫米

上机指导 3

根据图 1.20 所示零件图在 SolidWorks 中完成零件的绘制。

(1) 单击【新建】按钮，选择【零件】命令，进入零件图绘制界面。

(2) 单击【草图绘制】按钮，选择上视基准面，准备开始草图绘制，如图 1.21 所示。



图 1.19 零件的质量属性

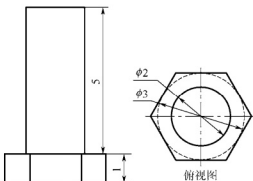


图 1.20 零件图



图 1.21 选择上视基准面

(3) 以原点为中心，绘制六边形，其内接圆 $\phi 3\text{mm}$ ，并对其中一条边添加水平关系，如图 1.22 所示。

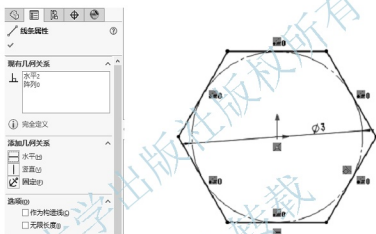


图 1.22 绘制六边形

(4) 完成草图绘制后，单击【退出草图】按钮，退出草图绘制，选择【特征】|【拉伸凸台/基体】命令，出现拉伸属性管理器，在深度文本框中输入 1.00mm，如图 1.23 所示，确认完成零件。

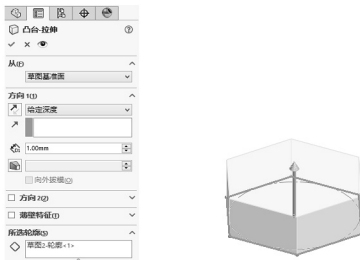


图 1.23 拉伸六边形



(5) 完成拉伸后, 选择基体上表面进行【草图绘制】, 绘制 $\phi 2\text{mm}$ 圆, 如图 1.24 所示。

(6) 完成草图绘制后, 单击【退出草图】按钮, 退出草图绘制。选择【特征】|【拉伸凸台/基体】命令, 出现拉伸属性管理器, 在深度文本框中输入 5.00mm, 如图 1.25 所示, 确认完成零件。

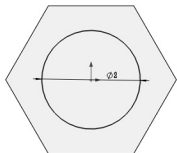


图 1.24 绘制 $\phi 2\text{mm}$ 圆

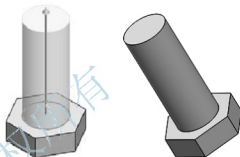


图 1.25 零件完成

(7) 选择【评估】|【质量属性】命令, 弹出【质量属性】对话框, 如图 1.26 所示。由此对话框可知如下信息:

质量 = 0.02 克

体积 = 23.50 立方毫米

表面积 = 57.40 平方毫米

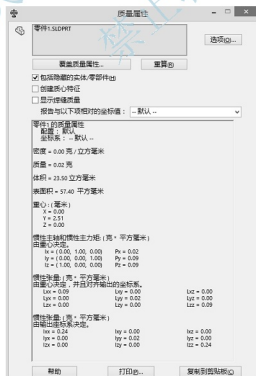


图 1.26 零件的质量属性

第 2 章

绘 制 草 图

2.1 草 图 概 述

2.1.1 草图的概念

草图是由点、直线、圆弧等基本几何元素构成的封闭的或不封闭的平面几何图形。

草图绘制有两种：二维草图绘制和三维草图绘制。两者之间的区别主要在于二维草图必须选择草图绘制平面才能绘制，而三维草图不需选择草图绘制平面就可以绘制出空间草图轮廓。

2.1.2 草图绘制的过程

1. 进入草图绘制模式选择草图绘制平面

- (1) 选择系统基准面，如图 2.1(a)所示。
- (2) 选择实体面，如图 2.1(b)所示。
- (3) 选择用户自定义基准，如图 2.1(c)所示。

2. 绘制草图

(1) 在草图工具栏中单击【草图绘制】按钮，进入草图绘制模式。为了方便可在前导视图工具条的视图定向中单击【正视于】按钮，使草图绘制平面平行于屏幕。

(2) 使用草图绘制工具栏中的草图绘制工具进行草图绘制。



(3) 草图绘制完后,单击【退出草图】按钮,结束草图绘制模式。

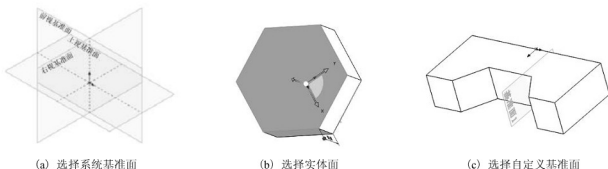


图 2.1 草图绘制

2.1.3 草图绘制的方式

在 SolidWorks 中草图绘制的方法有以下两种:

- (1) 单击-拖动:单击起点→拖动鼠标→释放鼠标生成直线,同时结束当前草图命令。
- (2) 单击-单击:单击起点→单击终点(绘制结束后,草图命令仍处于激活状态,按 Esc 键可结束当前命令)。

2.1.4 草图状态

当草图处于激活状态时,在屏幕底部的状态栏会显示出有关草图状态的信息(图 2.2),在草图完成之前应该完全定义草图。



图 2.2 草图状态的信息

草图绘制过程中常见的几种草图状态如下:

欠定义:草图中缺失尺寸或几何关系,此时草图实体为蓝色,草图形状会随鼠标的拖动而改变。

完全定义:草图中的尺寸和几何关系完整,所以实体为黑色。

过定义:在对完全定义的草图进行尺寸标注时,系统会弹出【将尺寸设为从动】和【保留此尺寸为驱动】的对话框,当选择【保留此尺寸为驱动】后,草图过定义。

没有找到解:草图无法解出尺寸和几何关系。

发现无效的解:草图中存在无效几何实体,如零长度的直线等。

2.2 平面草图绘制

2.2.1 平面草图的概念

平面草图或 2D 草图(简称草图或草图实体)是指在空间某一个平面上绘制的由点、直线、圆弧等基本几何元素构成的封闭的或不封闭的平面几何图形。

2.2.2 平面草图绘制工具

1. 平面草图绘制常用的命令

平面草图绘制常用的命令见表 2-1。

表 2-1 平面草图绘制常用的命令

序 号	名 称	使 用 方 法
1	直线	单击直线的起点、中间点和终点生成直线，或单击起点、终点生成直线，双击或者按 Esc 键结束直线绘制
2	矩形	选择确定矩形的两个对角，如左上角和右下角生成矩形
3	多边形	选择多边形的中心点和一个角点，决定一个等边多边形，多边形的边数、角度、内接圆的直径都可以进行修改
4	圆	选择确定圆的中心和圆周上的一点生成圆
5	圆弧(三点圆弧)	首先通过两点定义出圆弧的端点，然后选择圆弧上的第三点
6	椭圆	首先确定椭圆圆心，然后确定椭圆的长半轴和短半轴
7	中心线	绘制方法同直线，而中心线作为构造几何线使用，相当于几何绘图中的辅助线，不参与其后特征的生成
8	点	选择点的位置，生成点

2. 平面草图绘制常用的编辑命令

平面草图绘制常用编辑命令见表 2-2。

表 2-2 平面草图绘制常用的编辑命令

名 称	使 用 方 法
剪裁	剪裁草图实体
等距	生成封闭边界或者单元线条的偏距线
镜像	生成相对中心线对称的草图实体
移动或复制	生成新的草图
线性阵列	按照 X 轴或 Y 轴方向阵列生成新的草图
圆周阵列	围绕某中心点，生成圆周方向的新的草图
转换实体引用	在某一基准面上生成与该边界一致的草图
构造几何线	将草图转化为辅助线，不参与特征的生成

3. 添加几何关系

添加几何关系是草图绘制中的一个非常重要的命令，按住 Ctrl 键，同时选择两个实体，然后使用该命令，可强制限定草图的几何关系。常用的几何约束关系见表 2-3。

表 2-3 常用的几何约束关系

类 型	几何约束关系	选 择 方 式
直线与直线	两条直线平行	选择两条直线
	两条直线垂直	选择两条直线
	两条直线等长	选择两条直线



(续)

类 型	几何约束关系	选 择 方 式
圆与圆	两圆等径	选择两圆
	两圆相切	选择两圆
	两圆同心	选择两圆
直线与圆	直线与圆相切	选择一条直线与圆

4. 智能尺寸

智能尺寸是用来限定草图几何图形的另一种形式，该命令是在钣金件立体造型过程中使用最频繁且最重要的命令，该命令的主要作用如下：

(1) 选择【智能尺寸】命令，单击目标实体可以在草图绘制状态下对该实体的尺寸进行修改。

(2) 在退出草图或重建模型状态下，选择【标示或测量】命令标示或测量草图尺寸，利用该命令，可快速测量出构件平面展开所需的相关尺寸。

智能尺寸标注常用形式见表 2-4：

表 2-4 智能尺寸标注常用形式

类 型	尺寸类型	标 注 示 例
直线	直线长度	
	直线高度	
	直线宽度	
	平行线距离	
	点到直线距离	
直线夹角	角度	
圆	圆直径	
圆弧	圆弧半径	
	圆弧长度	

上机指导

上机指导 1

平面草图中包括形状、几何关系和尺寸标注三方面的信息。图 2.3 为一平面草图，该草图绘制步骤如下：

(1) 启动 SolidWorks2016 软件，单击【标准】工具栏中的【新建】按钮，弹出【新建 SOLIDWORKS 文件】对话框，单击【零件】按钮，再单击【确定】按钮，生成新文件。选择【前视基准面】，进入草图绘制。

(2) 选择【直线】命令，大致绘制草图轮廓，如图 2.4 所示。



【上机指导 1

源文件】

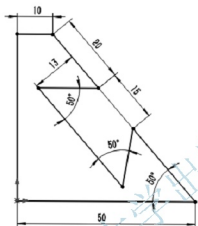


图 2.3 平面草图

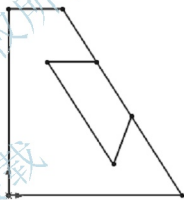


图 2.4 绘制草图轮廓

(3) 选择【智能尺寸】命令，分别标注长度尺寸 50mm、10mm、20mm、15mm，角度尺寸 50°，如图 2.5 所示。

(4) 选择【剪裁实体】命令，在左侧弹出的【裁剪】面板中选择【裁剪到最近段】命令，并确定，剪掉多余部分，完成草图绘制，如图 2.6 所示。

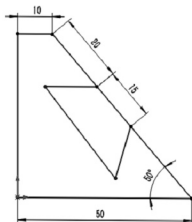


图 2.5 标注尺寸 1

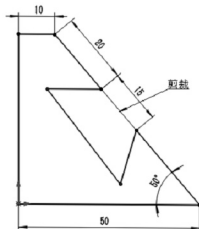


图 2.6 剪裁实体



(5) 选择【智能尺寸】命令，分别标注长度尺寸 13mm，角度尺寸 50° 、 50° ，如图 2.7 所示。

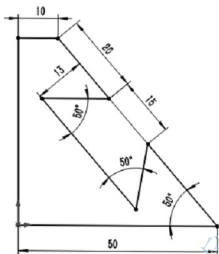


图 2.7 标注尺寸 2

上机指导 2

图 2.8 为一平面草图，该草图绘制步骤如下：



【上机指导 2
源文件】

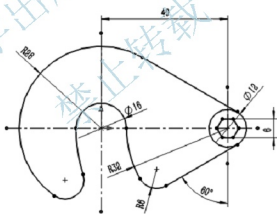


图 2.8 平面草图

(1) 启动 SolidWorks2016 软件，单击【标准】工具栏中的【新建】按钮，弹出【新建 SOLIDWORKS 文件】对话框，单击【零件】按钮，再单击【确定】按钮，生成新文件。选择【前视基准面】，进入草图绘制。

(2) 使用【圆】、【直线】、【多边形】命令，绘制草图轮廓，如图 2.9 所示。

(3) 选择【剪裁实体】命令，在左侧弹出的【裁剪】面板中选择【裁剪到最近段】命令，并确定，剪掉多余部分，绘制如图 2.10 所示的草图。

(4) 选择【直线】命令，绘制如图 2.11 所示的直线，并利用【相切】命令添加几何关系——相切。

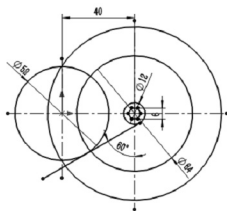


图 2.9 绘制草图轮廓

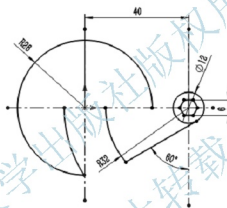


图 2.10 剪裁实体

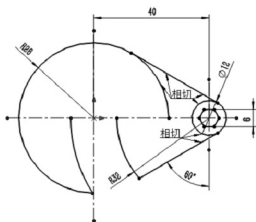


图 2.11 绘制直线

(5) 使用【圆角】和【圆】命令绘制草图，如图 2.12 所示，半径为 $R6$ 的圆角，以及直径为 $\phi 16$ 的圆，并利用【水平】命令添加几何关系——水平，使草图完全定义。

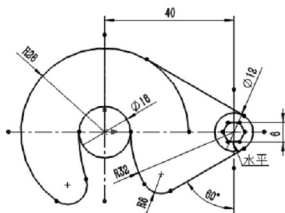


图 2.12 绘制圆角

(6) 选择【剪裁实体】命令，剪掉多余部分，完成如图 2.13 所示的草图。

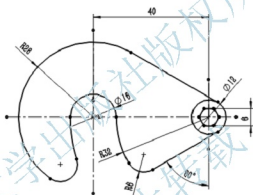


图 2.13 剪裁实体

上机指导 3

图 2.14 为一平面草图，该草图绘制步骤如下：



【上机指导 3
源文件】

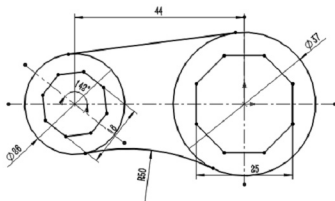


图 2.14 平面草图

(1) 启动 SolidWorks 2016 软件，单击【标准】工具栏中的【新建】按钮，弹出【新建

SOLIDWORKS 文件】对话框，单击【零件】按钮，再单击【确定】按钮，生成新文件。选择【前视基准面】进入草图绘制。

(2) 单击【草图】工具栏中的【中心线】按钮，在屏幕左侧将弹出【插入线条】属性管理器，在屏幕右侧的绘图区移动鼠标，当鼠标与屏幕中的原点处于同一水平线时，屏幕中将出现一条水平虚线，在原点的左侧单击，将产生中心线的第一个端点，水平移动鼠标，屏幕将出现一条中心线，移动鼠标到原点的右侧并再次单击，将产生中心线的第二个端点，双击，则水平的中心线绘制完毕。按同样方法，绘制其余的中心线，如图 2.15 所示。

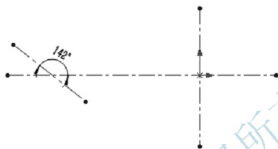


图 2.15 绘制中心线

(3) 选择【多边形】和【圆】命令，在多边形面板的参数栏中输入 8，并添加如图 2.16 所示的几何关系，同时使圆心与对称轴重合。

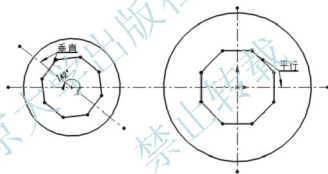


图 2.16 绘制多边形和圆

(4) 选择【直线】和【圆】命令，绘制草图，并添加如图 2.17 所示的几何关系。

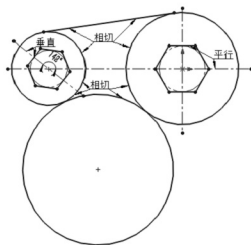


图 2.17 绘制草图



(5) 选择【智能尺寸】命令，分别标注如图 2.18 所示的尺寸。

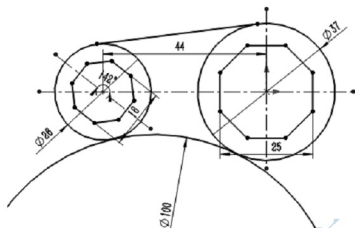


图 2.18 标注尺寸

(6) 选择【剪裁实体】命令，在左侧弹出的【裁剪】面板中选择【裁剪到最近段】命令，并确定，剪掉多余部分，完成草图绘制，如图 2.19 所示。

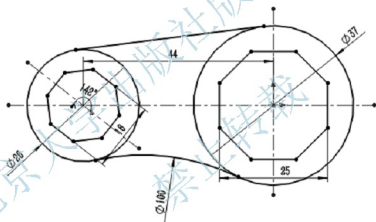


图 2.19 剪裁实体

2.3 3D 草图绘制

2.3.1 3D 草图的概念

3D 草图或立体草图是指在三维空间绘制的由点、直线、圆弧等基本几何元素构成的封闭的或不封闭的几何图形。

SolidWorks 软件中的【3D 草图】命令，就是立体草图绘制命令。

2.3.2 3D 空间控标

绘制 3D 草图时，空间控标可以帮助用户在数个基准面上绘制时保持方位。

在所选基准面上绘制第一个点时，空间控标就会出现。使用空间控标，可以选择轴线以便沿该轴线绘制图形。



在 3D 草图模式下，当绘制第一个点后，将显示空间控标，同时指针由  变为 ，如图 2.20 所示。



图 2.20 3D 草图模式

2.3.3 3D 草图绘制工具

平面草图和 3D 草图之间既有不同之处，也有相似之处，在基准面上绘制 3D 草图与绘制平面草图基本相同，如圆、矩形等，但如果绘制直线，立体草图中的直线可以是空间直线，而平面草图中的直线是平面直线。3D 草图绘制具体命令如下。

1. 3D 草图绘制常用的命令

3D 草图绘制常用的命令见表 2-5。

表 2-5 3D 草图绘制常用的命令

名 称	使 用 方 法
直线	在三维空间绘制任意直线，单击直线的起点、中间点和终点生成直线，或单击起点、终点生成直线，双击或者按 Esc 键结束直线绘制
矩形	基准面上绘制立体图，选择确定矩形的两个对角，如左上角和右下角生成矩形
圆	基准面上绘制立体图，选择确定圆的中心和圆周上的一点生成圆
圆弧(三点圆弧)	基准面上绘制立体图，首先通过两点定义出圆弧的端点，然后选择圆弧上的第三点
中心线	在三维空间绘制任意直线，绘制方法同直线，中心线作为构造几何线使用
点	在三维空间选择点的位置，生成点

2. 立体草图常用编辑命令

立体草图常用编辑命令见表 2-6。

表 2-6 立体草图常用编辑命令

名 称	使 用 方 法
剪裁	剪裁 3D 草图实体
转换实体引用	通过投影边线、面、轮廓线生成 3D 草图实体
构造几何线	将 3D 草图转化为构造几何线



3. 添加几何关系

平面草图中的许多几何关系都可用于 3D 草图。

上机指导

上机指导 1

绘制如图 2.21 所示的五棱线架，中心高为 30mm，五边形的内切圆直径 $\phi 100\text{mm}$ ，绘制该图形，并求出棱边长 L 和底边长 H 。

(1) 选择【上视基准面】|【草图绘制】|【多边形】命令，确定边数为 5，大致绘制五边形，选择【智能尺寸】命令，选择内切圆，标注尺寸 $\phi 100$ ，如图 2.22 所示。



【上机指导 1
源文件】

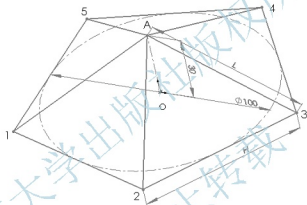


图 2.21 五棱线架

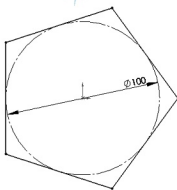


图 2.22 绘制五边形

(2) 选择【退出草图】|【等轴测】|【3D 草图】|【中心线】命令，由坐标原点 O 沿 Y 轴方向绘制直线 OA ，选择【智能尺寸】命令，选择 OA 标注长度尺寸 30mm，如图 2.23 所示。

(3) 选择【智能尺寸】命令，由 A 点分别向 1、2、3、4、5 点连线，选择【重建模型】

命令, 并使用【智能尺寸】命令分别选择棱边和底边, 标注测量为: $L=68.7\text{mm}$, $H=72.65\text{mm}$, 如图 2.24 所示。

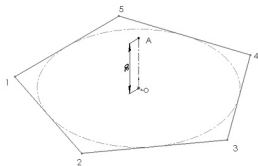


图 2.23 标注长度尺寸

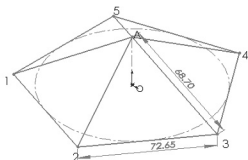


图 2.24 标注尺寸

(4) 完成草图绘制并退出。

上机指导 2

绘制空间线段 $OABCD$, 如图 2.25 所示。

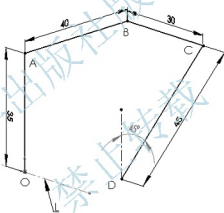


图 2.25 空间线段 $OABCD$ 绘制



【上机指导 2
源文件】

(1) 选择【前视基准面】|【草图绘制】|【中心线】命令, 通过坐标原点绘制中心线, 如图 2.26 所示。

(2) 选择【退出草图】|【特征】|【基准面】|【两面夹角】命令, 选择中心线 L 和前视基准面, 在角度文本框内输入 45° , 创建基准面 1, 如图 2.27 所示。

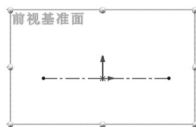


图 2.26 绘制中心线



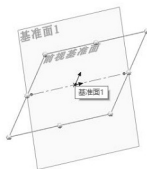




图 2.27 创建基准面

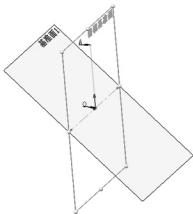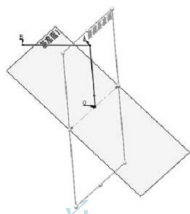

- (3) 选择【3D 草图】|【直线】命令，沿 Y 轴正向绘制线段 OA ，如图 2.28 所示。
- (4) 按 Tab 键，从 A 点绘制沿 Z 轴方向、远离屏幕的线段 AB ，如图 2.29 所示。

图 2.28 绘制线段 OA 图 2.29 绘制线段 AB

- (5) 按 Tab 键，从 B 点绘制沿 X 轴方向的线段 BC ，如图 2.30 所示。
- (6) 按 Ctrl 键并选择基准面 1，转换到基准面 1，绘制线段 CD ，如图 2.31 所示。

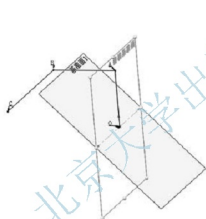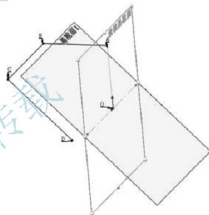图 2.30 绘制线段 BC 图 2.31 绘制线段 CD

- (7) 选择【智能尺寸】命令，分别选择各线段，标注 OA 为 35mm， AB 为 40mm， BC 为 30mm， CD 为 45mm，完成 $OABCD$ 空间线段的绘制，如图 2.32 所示。


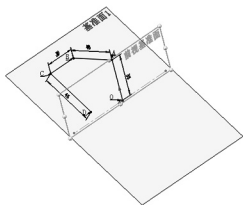


图 2.32 尺寸标注

上机指导 3

完成图 2.33 所示 3D 图形的绘制。

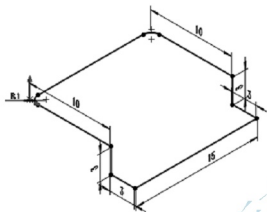

【上机指导 3
源文件】

图 2.33 3D 图形

(1) 选择【智能尺寸】|【3D 草图】|【直线】命令，按 Tab 键，通过坐标原点沿 X 轴绘制长度为 10mm 的直线，并用智能尺寸标注，如图 2.34 所示。

(2) 按 Tab 键，通过端点沿 Y 轴反向绘制长度为 3 的直线，并用智能尺寸标注，如图 2.35 所示。

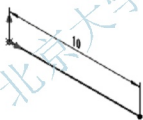


图 2.34 尺寸标注 1

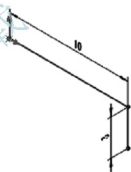


图 2.35 尺寸标注 2

(3) 按 Tab 键，通过端点沿 X 轴绘制长度为 3mm 的直线，并用智能尺寸标注，如图 2.36 所示。

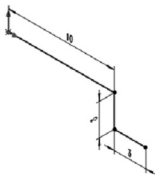


图 2.36 尺寸标注 3



(4) 按 Tab 键, 通过端点沿 Z 轴反向绘制长度为 15mm 的直线, 并用智能尺寸标注, 如图 2.37 所示。

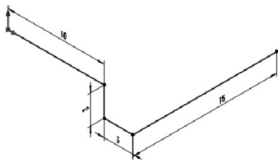


图 2.37 尺寸标注 4

(5) 按 Tab 键, 通过端点沿 X 轴反向绘制长度为 3mm 的直线, 并用智能尺寸标注, 如图 2.38 所示。

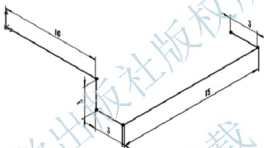


图 2.38 尺寸标注 5

(6) 按 Tab 键, 通过端点沿 Y 轴绘制长度为 3mm 的直线, 并用智能尺寸标注, 如图 2.39 所示。

(7) 按 Tab 键, 通过端点沿 X 轴反向绘制长度为 10mm 的直线, 并用智能尺寸标注, 如图 2.40 所示。

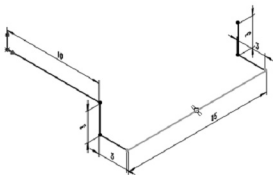


图 2.39 尺寸标注 6

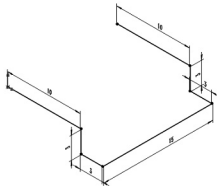


图 2.40 尺寸标注 7

(8) 沿 Z 轴方向连接两端点, 并将两端点用半径为 1mm 的圆角连接, 如图 2.41 所示。

(9) 完成草图的绘制, 退出草图绘制。

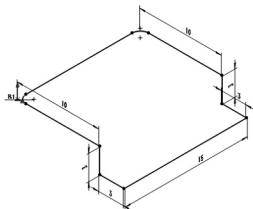


图 2.41 圆角连接

综合练习

综合练习 1

新建零件文件，进入草图绘制模式，选择前视基准面，以图 2.42 所示的位置为参考原点，使用【中心线】命令绘制中心线，用【直线】、【圆弧】、【圆】命令绘制如图所示的草图，并用【智能尺寸】命令进行尺寸标注，添加几何关系，使草图完全定义，最后保存文件。

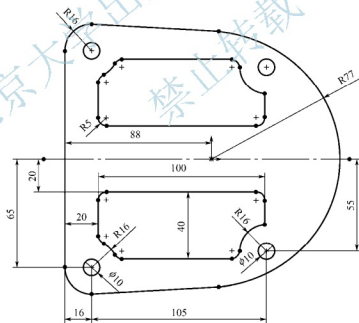


图 2.42 零件图 1



【综合练习 1】



【综合练习 1

源文件】

综合练习 2

新建零件文件，进入草图绘制模式，选择右视基准面，以图 2.43 所示的位置为参考原点，使用【直线】、【圆弧】、【圆】命令绘制如图所示的草图，并用【智能尺寸】命令进行尺寸标注，添加几何关系，使草图完全定义，最后保存文件。



【综合练习 2
源文件】

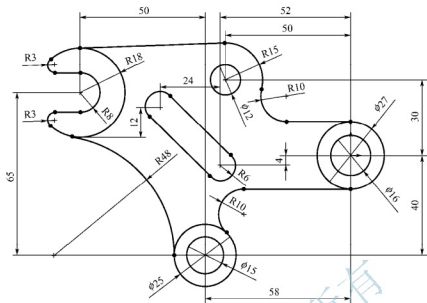


图 2.43 零件图 2

综合练习 3

新建零件文件，进入草图绘制模式，选择上视基准面，以图 2.44 所示的位置为参考原点，使用【中心线】命令绘制两条中心线，用【直线】、【圆弧】、【圆】命令绘制如图所示的草图，并用【智能尺寸】命令进行尺寸标注，添加几何关系，使草图完全定义，最后保存文件。



【综合练习 3
源文件】

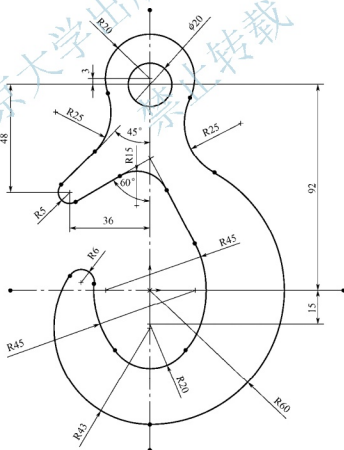


图 2.44 零件图 3

第 3 章

拉 伸 特 征

3.1 拉伸特征的定义与分类

拉伸是将实体某一截面用一个平面草图来描述，在参考方向上，以一指定深度拉伸截面形成的立体特征。拉伸特征是最常用的实体创建类型，适用在拉伸方向上比较规则的实体造型。

拉伸特征包括拉伸凸台/基体和拉伸切除。拉伸凸台/基体是拉伸增材成型，而拉伸切除是在现有模型的基础上拉伸除料成型，两者成型方式相反。

1. 拉伸凸台/基体

拉伸凸台/基体以一个或两个方向拉伸平面草图，来生成一实体，如图 3.1 所示。

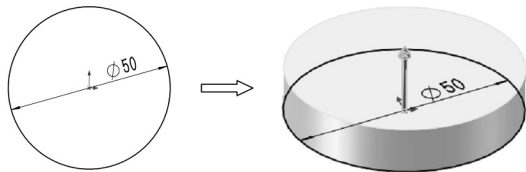


图 3.1 拉伸凸台/基体



2. 拉伸切除

拉伸切除以一个或两个方向拉伸所绘制的草图轮廓，来切除一实体模型，如图 3.2 所示。

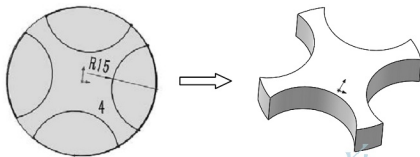


图 3.2 拉伸切除

3.2 拉伸特征的基本要素

拉伸特征的基本要素指零件造型的一个拉伸步骤里，涉及起构建或支撑作用、能完成拉伸的所有元素，包括平面草图要素、拉伸方向、开始条件和终止条件。

- (1) 平面草图要素：正确绘制平面草图是拉伸特征的基础。
- (2) 拉伸方向：与草图平面有一定夹角的方向。拉伸一般在一个或两个相反的方向同时拉伸，默认拉伸方向垂直于草图平面。
- (3) 开始条件和终止条件：开始条件限制拉伸的开始位置，终止条件限制拉伸结束类型及距离。

3.2.1 拉伸的开始条件

开始条件有 4 种不同的形式，如图 3.3 所示。

- (1) 草图基准面：从基准面上开始拉伸，如图 3.4 中 a 所示。此项为默认选项，一般选择该项。



图 3.3 开始条件

如图 3.4 中 c 所示。默认拉伸方向垂直于草图平面。

- (2) 曲面/面/基准面：将草图轮廓从草图平面投影到所选的曲面或面或基准面后，再将投影后的轮廓等距地从所选的曲面或面或基准面按指定方向开始拉伸，如图 3.4 中 b 所示。默认拉伸方向垂直于草图平面。
- (3) 顶点：将草图轮廓投影到所选点所在的且与草图平面平行的面后，再将投影后的轮廓地从所选的点平面按指定的方向开始拉伸，

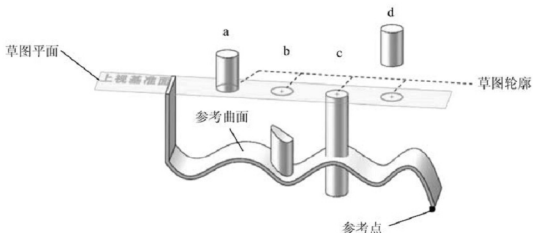


图 3.4 拉伸开始条件的形式

3.2.2 拉伸的终止条件

终止条件共有 17 种形式，其中拉伸凸台/基体有 8 种，拉伸切除有 9 种，如图 3.5 所示。




(a) 拉伸凸台/基体

(b) 拉伸切除

图 3.5 终止条件

(1) 给定深度：从草图的基准面以指定的距离延伸实体，如图 3.6 中 a 所示。

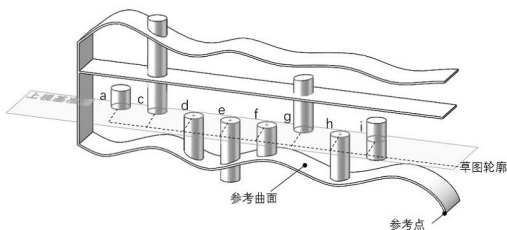

(a) 拉伸凸台/基体

图 3.6 拉伸终止条件的形式

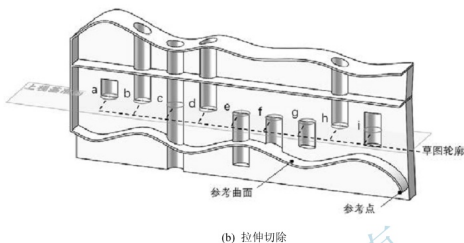


图 3.6 拉伸终止条件的形式(续)

- (2) 完全贯穿: 从草图的基准面拉伸直到贯穿现有的全部几何体, 如图 3.6 中 b 所示。
- (3) 完全贯穿—两者: 从草图的基准面向相反的两个方向同时拉伸, 直到贯穿现有的全部几何体, 如图 3.6 中 c 所示。
- (4) 成形到下一面: 从草图平面向参考方向拉伸到草图轮廓能投影到的所有实体面, 如图 3.6 中 d 所示。默认拉伸方向垂直于草图平面。
- (5) 成形到一顶点: 从草图平面按指定方向拉伸, 到参考点所在且与草图平面平行的面, 如图 3.6 中 e 所示。默认拉伸方向垂直于草图平面。
- (6) 成形到一面: 从草图的基准面拉伸到所选的面, 如图 3.6 中 f 所示。
- (7) 到离指定面指定的距离: 从草图的基准面拉伸到所选的面以上指定距离, 如图 3.6 中 g 所示。
- (8) 成形到实体: 从草图的基准面拉伸到所选的实体, 如图 3.6 中 h 所示。
- (9) 两侧对称: 从草图基准面按指定长度向两个方向对称拉伸, 如图 3.6 中 i 所示。

3.2.3 其他拉伸条件

(1) 拔模斜度拉伸: 把草图轮廓从草图基准面拉伸的同时按指定角度缩小或放大, 即向内或向外拔模。如图 3.7(a) 所示为默认的向内拔模, 图 3.7(b) 所示为向外拔模。

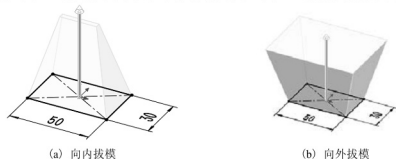


图 3.7 拔模斜度拉伸

- (2) 所选轮廓拉伸: 选择草图中的部分轮廓拉伸, 如图 3.8 所示。



(2) 选取实体模型右端面绘制如图 3.12 所示的草图轮廓, 选择特征【拉伸切除】命令, 设置终止条件为【完全贯穿】。

(3) 选择前视基准面, 绘制如图 3.13 所示的草图轮廓, 选择特征【拉伸切除】命令, 设置终止条件为【完全贯穿-两者】。

完成建模后按住鼠标滚轮并拖动鼠标查看零件(图 3.14)。

注意: 步骤(2)与(3)中绘制的草图外轮廓要超出模型除料部分。

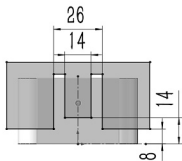


图 3.12 绘制拉伸草图轮廓 1

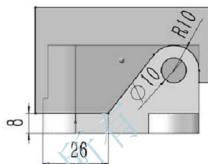


图 3.13 绘制拉伸草图轮廓 2

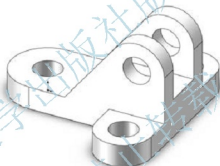


图 3.14 完成的零件

上机指导 2

建立如图 3.15 所示的模型。

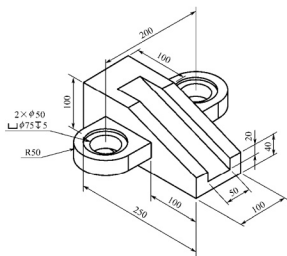


图 3.15 零件模型

(1) 选择上视基准面, 绘制如图 3.16 的草图轮廓, 选择特征【拉伸凸台/基体】命令, 向上拉伸高度为 30mm。

(2) 选取实体模型上端面绘制两个 $\phi 70$ 的同心圆, 如图 3.17 所示, 选择特征【拉伸切除】命令, 向下拉伸高度为 5mm。

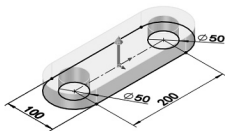


图 3.16 绘制草图轮廓


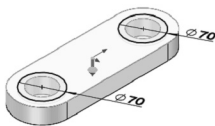


图 3.17 绘制同心圆

(3) 选择前视基准面, 绘制如图 3.18(a) 所示的草图轮廓, 选择特征【拉伸凸台/基体】命令, 设置拉伸终止条件为【两侧对称】, 拉伸高度为 100mm, 如图 3.18(b) 所示。




(a)

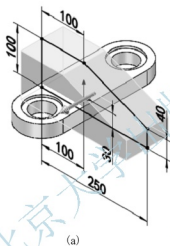


(b)

图 3.18 两侧对称拉伸

(4) 选取实体模型右端面, 绘制如图 3.19(a) 所示的草图轮廓, 选择特征【拉伸切除】命令, 设置拉伸终止条件为【完全贯穿】, 并选择斜面边线【边线<1>】作为拉伸方向, 如图 3.19(b) 所示。

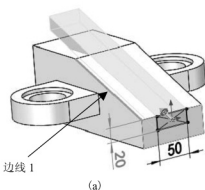

(a)

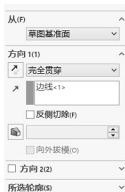

(b)

图 3.19 完全贯穿拉伸



完成建模后按住鼠标滚轮并拖动鼠标查看零件(图 3.20)。

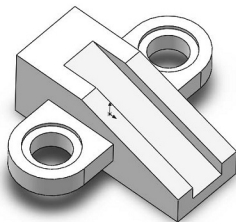


图 3.20 完成的零件

注意:草图中所隐藏的几何关系,步骤(1)中的中心线中点与原点重合,步骤(2)中的两圆与步骤(1)的两孔同心,步骤(4)中的矩形中心与原点重合。

上机指导 3

零件图如图 3.21 所示,建立其模型,并求出其表面积和面积。


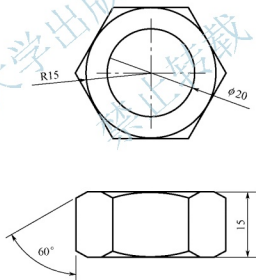


图 3.21 零件图

(1) 选择上视基准面,绘制内切圆为 $\phi 30$ 的正六边形,如图 3.22(a)所示,选择特征【拉伸凸台/基体】命令,设置终止条件为【两侧对称】,拉伸高度为 15mm,如图 3.22(b)所示。

(2) 选取实体模型上表面,绘制 $\phi 20$ 的圆,如图 3.23 所示,选择特征【拉伸切除】命令,设置终止条件为【完全贯穿】,拉伸方向向下。

(3) 重复选取模型上表面,绘制一同心并于边线相切的圆,如图 3.24(a)所示,设置拔模角度为 60° ,选取反侧切除,如图 3.24(b)所示。

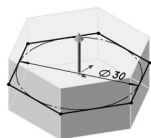

(a)



(b)

图 3.22 两侧对称拉伸正六边形


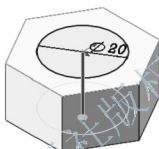


图 3.23 完全贯穿拉伸



(a)

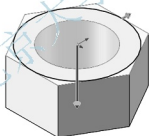

(b)

图 3.24 拔模斜度 60°拉伸

(4) 选取模型下端面作为草图平面，重复步骤(3)的操作。完成建模后按住鼠标滚轮并拖动鼠标查看零件(图 3.25)。

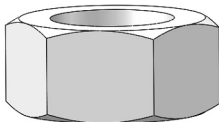


图 3.25 完成的零件



(5) 选择【评估】|【质量属性】命令，计算零件模型的质量属性，如图 3.26 所示。

体积=6920.347 立方毫米

表面积=3358.791 平方毫米

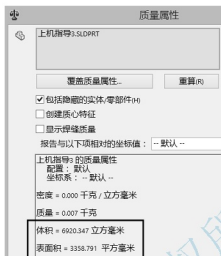


图 3.26 零件模型的质量属性

综合练习

综合练习 1

建立一个如图 3.27 所示的模型。



【综合练习 1】

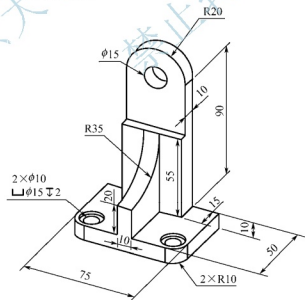


图 3.27 零件模型 1

建模完成后，零件的质量属性如下：

体积 = 96252.21 立方毫米

表面积 = 23133.63 平方毫米



零件的质量属性如下:

质量 = 169.35 克

体积 = 21711.61 立方毫米

表面积 = 6788.97 平方毫米

综合练习 4

建立如图 3.30 所示的模型, 设定材质为红铜, 并求出其质量 (0.01 克)、体积 (0.01 立方毫米) 和表面积 (0.01 平方毫米)。

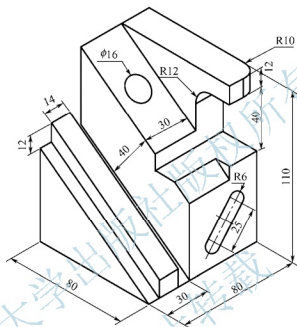


图 3.30 零件模型 4

零件的质量属性如下:

质量 = 3464.00 克

体积 = 389213.47 立方毫米

表面积 = 51891.79 平方毫米

第 4 章

参考几何体及评估

4.1 参考几何体的概念

使用参考几何体是为了绘制平面(2D)草图或立体(3D)草图，而利用现有作图环境中的条件，生成的各种基准面、基准轴、坐标系、点等。借助参考几何体可以生成复杂的立体零件。

参考几何体主要包括基准面、基准轴、坐标系、点四类，还包括活动剖切面、质心、配合参考、网格系统等。选择【特征】|【参考几何体】或选择【插入】|【参考几何体】命令，均可打开【参考几何体】。

4.1.1 基准面的主要类型

选择【参考几何体】|【基准面】命令，弹出【基准面】属性管理器，如图 4.1 所示，通过选取参考点、线、面来确定基准面的位置。



图 4.1 【基准面】属性管理器



(1) 通过【直线/点】命令创建基准面，利用一条直线和直线外一点或通过选择三个点创建基准面，如图 4.2 所示。

(2) 通过【点和平面】命令创建基准面，生成一个通过平行于基准面并过指定一点的基准面，如图 4.3 所示。

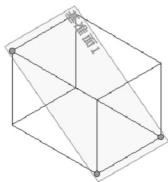


图 4.2 利用【直线/点】命令创建基准面

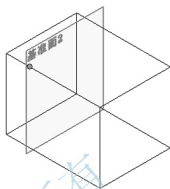


图 4.3 利用【点和平面】命令创建基准面

(3) 通过【两面夹角】命令创建基准面，利用一条边线、轴线或草图线，并与一个面成一定角度生成基准面，如图 4.4 所示。

(4) 通过【等距距离】命令创建基准面，生成平行于一个面，并与其指定距离的基准面，如图 4.5 所示。

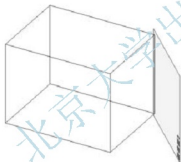


图 4.4 利用【两面夹角】命令创建基准面

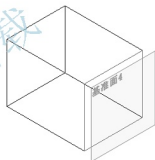


图 4.5 利用【等距距离】命令创建基准面

(5) 通过【垂直于曲线】命令创建基准面，生成通过一个点且垂直于一边线或曲线的基准面，如图 4.6 所示。

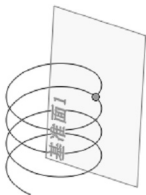


图 4.6 利用【垂直于曲线】命令创建基准面

4.1.2 基准轴的主要类型

选择【参考几何体】|【基准轴】命令，弹出【基准轴】属性管理器，如图 4.7 所示，通过选取参考点、线、面来确定基准轴的位置。

(1) 通过【一直线/边线/轴】命令创建基准轴，选择一直线或边线生成基准轴，如图 4.8 所示。



图 4.7 【基准轴】属性管理器

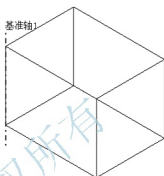


图 4.8 利用【一直线/边线/轴】命令创建基准轴

(2) 通过【两平面】命令创建基准轴，选择两相交平面生成基准轴，如图 4.9 所示。

(3) 通过【圆柱/圆锥面】命令创建基准轴，选择圆柱面、圆锥面生成基准轴，如图 4.10 所示。

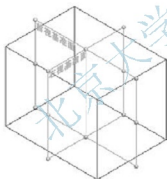


图 4.9 利用【两平面】命令创建基准轴



图 4.10 利用【圆柱/圆锥面】命令创建基准轴

(4) 通过【点和面/基准面】命令创建基准轴，选择面与面外一点生成基准轴，如图 4.11 所示。

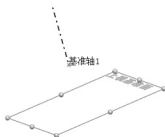


图 4.11 利用【点和面/基准面】命令创建基准轴



4.1.3 点的主要类型

选择【参考几何体】|【基准点】命令，弹出【基准点】属性管理器，如图4.12所示。参考点主要用来空间定位，作为其他实体创建的参考元素。

(1) 通过【圆弧中心】命令创建基准点，选择圆弧生成基准点，如图4.13所示。



图 4.12 【基准点】属性管理器

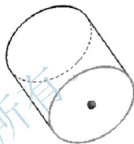


图 4.13 利用【圆弧中心】命令创建基准点

(2) 通过【面中心】命令创建基准点，选择平面、球面等生成基准点，如图4.14所示。

(3) 通过【交叉点】命令创建基准点，选择两条相交的线生成基准点，如图4.15所示。

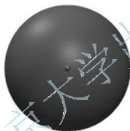


图 4.14 利用【面中心】命令创建基准点

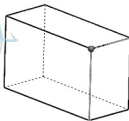


图 4.15 利用【交叉点】命令创建基准点

(4) 通过【投影】命令创建基准点，可将点、端点、顶点垂直投影到平面或非平面上，如图4.16所示。

(5) 通过【在点上】命令创建基准点，选择点、端点、顶点等生成基准点，如图4.17所示。

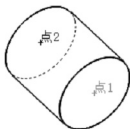


图 4.16 利用【投影】命令创建基准点

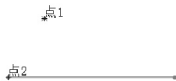


图 4.17 利用【在点上】命令创建基准点

4.1.4 坐标系的建立

选择【参考几何体】|【坐标系】命令，弹出【坐标系】属性管理器，如图4.18所示。

坐标系的建立必须有一个点作为原点，其可以是生成的基准点，也可是已存在的点，如实体的顶点。等轴线的参考方向可以是直线或平面，选择直线作为参考时，轴线与直线平行或共线，选择平面作为参考时，轴线垂直于平面。轴线的方向可以反转，当其中两个坐标轴的方向确定后，第三个坐标轴就固定了，如图 4.19 所示。



图 4.18 【坐标系】属性管理器

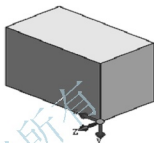


图 4.19 坐标系的建立

4.2 评 估

4.2.1 单位系统

使用 SolidWorks 绘制零件图时，必须选择单位系统。SolidWorks 默认的单位系统为 MMGS (毫米、克、秒)。需要编辑文档单位时可在状态栏中选择 SolidWorks 提供的其他单位系统或自定义单位系统。可利用【工具】|【选项】|【文档属性】命令，选择或自定义单位系统。在文档属性面板内还能选择保留小数位数，如图 4.20 所示。

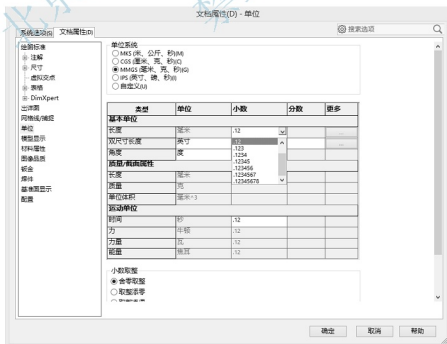


图 4.20 单位系统



4.2.2 测量

SolidWorks 的测量工具可对草图、零件、装配体、工程图进行测量。测量内容包括点、线、面的距离、长度、面积等。以第3章的零件支座为例，选择【评估】|【测量】命令，弹出的测量工具栏如图4.21所示。



图 4.21 测量工具栏

(1) 测量单位/精度：在此可选择初始文档属性，也可自定义单位和精度，设置小数位数为4，如图4.22所示。



图 4.22 测量单位/精度

(2) 圆弧/圆测量：其测量类型是圆与圆弧之间的距离，包括中心到中心、最大距离、最小距离、自定义距离四种，如图4.23所示。

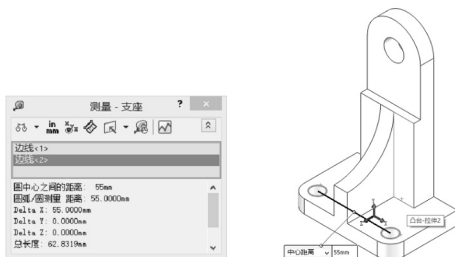


图 4.23 圆弧/圆测量

(3) 显示 XYZ 测量：其测量类型是实体之间的 dX、dY、dZ 的距离。选择时将会自动显示其实测距离，如图 4.24 所示。

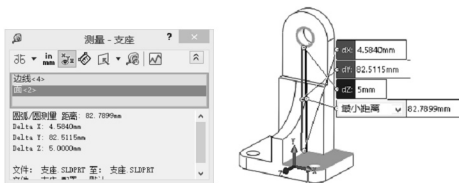


图 4.24 显示 XYZ 测量

4.2.3 质量属性

质量属性的测量都是在指定材质的基础上进行的，在没有指定材质的情况下，系统会选择默认材质来提供质量属性。指定材料时选择设计树中【材质（未指定）】选项，右击选择【编辑材料】选项，弹出【材料】编辑窗口，在此可选择或自定义材料。以零件支座为例，选择材料【1023 碳钢板 (SS)】，如图 4.25 所示。

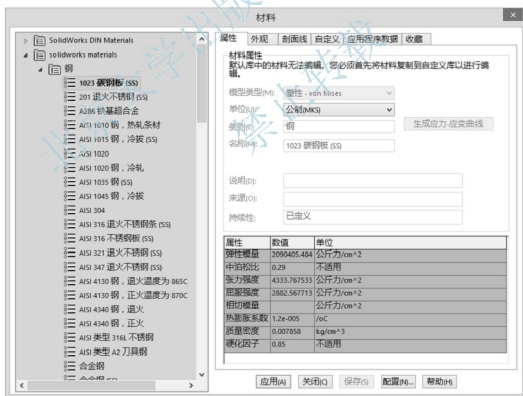


图 4.25 【材料】编辑窗口

指定材质后，选择【评估】|【质量属性】命令，弹出【质量属性】对话框，其内容包括密度、质量、体积、表面积、重心等，如图 4.26 所示。



(1) 选项: 单击【选项】按钮, 弹出【质量/剖面属性选项】对话框, 与【测量】中【测量单位/精度】类似, 可自定义单位和精度等, 如图 4.27 所示。



图 4.26 【质量属性】对话框



图 4.27 质量/剖面属性选项

(2) 报告与以下项相对的坐标值: 除系统默认的坐标值外, 还可重新建立坐标系作为输出坐标系, 建立坐标系如图 4.28 所示。

选择坐标系为【坐标系 1】, 得到新的质量属性, 只有重心和由重心决定的值改变, 如图 4.29 所示。

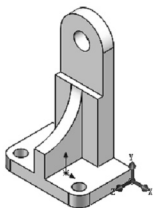


图 4.28 建立坐标系



图 4.29 选择坐标系得到新的质量属性

上机指导

上机指导 1

建立如图 4.30 所示的模型，设置文档属性，识别正确的草图平面，应用正确的草图与特征工具。根据提供的信息计算零件的质量、体积、表面积和重心的位置。

材料：1023 碳钢板(SS)

单位：MMGS

(1) 选择上视基准面，选择【草图绘制】命令，绘制草图，如图 4.31 所示。

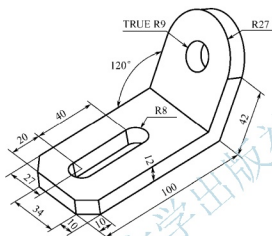


图 4.30 零件模型

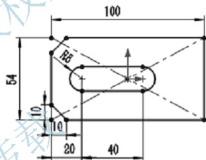


图 4.31 在上视基准面绘制草图

(2) 退出草图，选择【拉伸凸台 | 基体】命令，拉伸距离为 12mm，完成凸台造型，如图 4.32 所示。

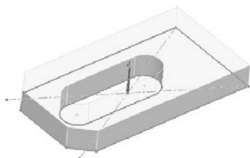


图 4.32 拉伸凸台 1

(3) 选择【参考几何体】|【基准面】命令，生成基准面 1，基准面 1 与上视基准面的夹角为 60° ，且与上视基准面相交于草图 1 的一条边，如图 4.33 所示。

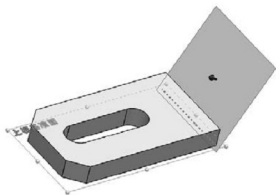


图 4.33 创建基准面 1

- (4) 选择基准面 1，选择【草图绘制】命令，绘制草图，如图 4.34 所示。

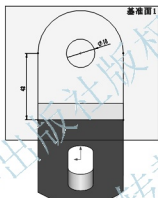


图 4.34 在基准面 1 绘制草图

- (5) 退出草图，选择【拉伸凸台 | 基体】命令，拉伸距离为 12mm，完成凸台造型，如图 4.35 所示。

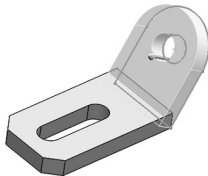


图 4.35 拉伸凸台 2

- (6) 选择【特征】|【参考几何体】|【基准点】命令，新建基准点 1，其是顶点 1 在基准面 1 上的投影，如图 4.36 所示。

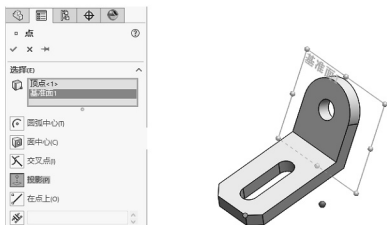


图 4.36 创建基准点 1

(7) 选择【特征】|【参考几何体】|【坐标系】命令，在基准点 1 上建立坐标系 1，使 X 轴正方向垂直于上视基准面向上，如图 4.37 所示。

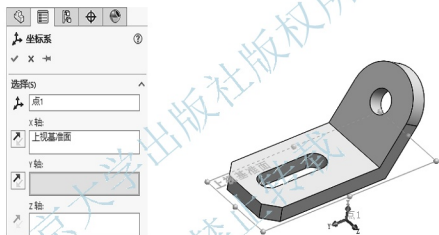


图 4.37 创建坐标系 1

(8) 在【设计树】|【材质】中右击，选择【编辑材料】选项，选择【1023 碳钢板 (SS)】，选择【评估】|【质量属性】命令，选择【坐标系 1】，得到参数如下。

上机指导 1 零件的质量属性(配置：默认；坐标系：坐标系 1)：

密度 = 0.01 克/立方毫米

质量 = 683.03 克

体积 = 86921.48 立方毫米

表面积 = 21495.69 平方毫米

重心：(毫米) $X = 50.68$ $Y = 4.45$ $Z = -17.00$

上机指导 2

建立如图 4.38 所示的模型，设置文档属性，识别正确的草图平面，应用正确的草图与特征工具。根据提供的信息计算零件的质量、体积、表面积和重心的位置。

材料：普通碳钢

单位：MMGS

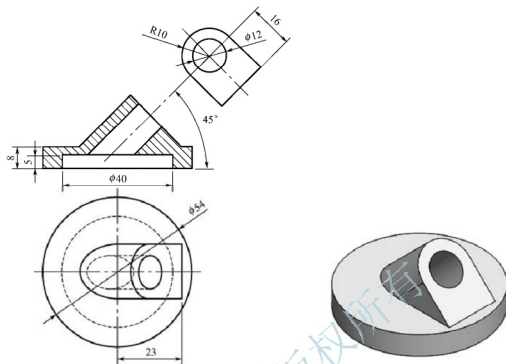


图 4.38 零件图

- (1) 选择上视基准面，选择【草图绘制】命令，绘制草图，如图 4.39 所示。

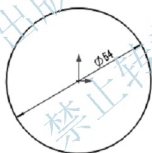


图 4.39 在上视基准面绘制草图

- (2) 选择【特征】|【拉伸凸台/基体】命令，设置拉伸距离为 8mm，如图 4.40 所示。

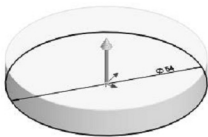


图 4.40 拉伸凸台

(3) 选择圆柱的上表面, 选择【草图绘制】命令, 绘制一条构造线竖直且与原点相距 23mm, 如图 4.41 所示。

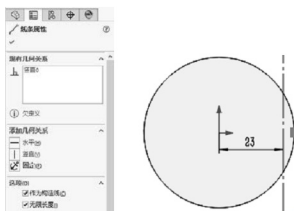


图 4.41 绘制构造线

(4) 选择【特征】|【参考几何体】|【基准面】命令, 绘制基准面 1, 其与上视基准面夹角为 135° 且经过构造线 1, 如图 4.42 所示。

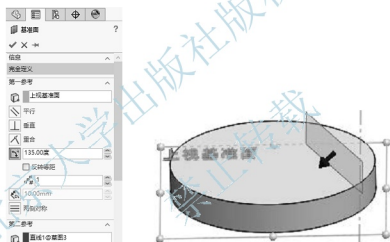


图 4.42 绘制基准面 1

(5) 选择基准面 1, 选择【草图绘制】命令, 绘制草图, 如图 4.43 所示。

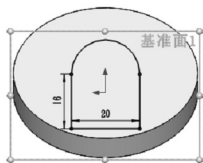


图 4.43 在基准面 1 绘制草图

(6) 选择【特征】|【拉伸凸台/基体】命令, 选择方向为【成形到一面】, 使凸台成形到圆柱的上表面, 如图 4.44 所示。

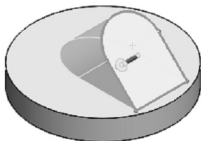


图 4.44 拉伸凸台到圆柱的上表面

(7) 选择圆柱底面, 选择【草图绘制】命令, 绘制 $\phi 40$ 的圆, 并选择【拉伸切除】命令, 设置切除深度为 5mm, 如图 4.45 所示。

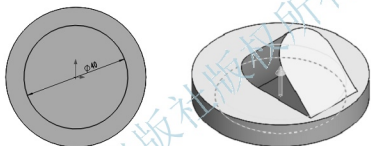


图 4.45 拉伸切除 1

(8) 选择基准面 1, 选择【草图绘制】命令, 绘制 $\phi 12$ 的圆, 并选择【拉伸切除】命令, 设置深度为【完全贯穿】, 如图 4.46 所示。

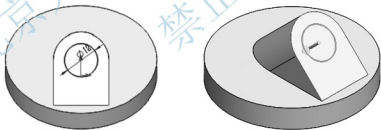


图 4.46 拉伸切除 2

(9) 选择【特征】|【参考几何体】|【基准点】命令, 新建基准点 1, 如图 4.47 所示。

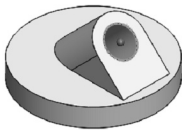


图 4.47 创建基准点 1

(10) 选择【特征】|【参考几何体】|【坐标系】命令，在基准点1上建立坐标系1，使X轴垂直于前视基准面，如图4.48所示。

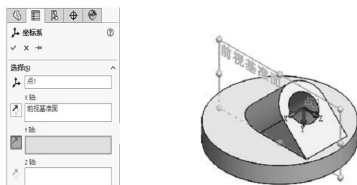


图 4.48 创建坐标系 1

(11) 在【设计树】|【材质】中右击，选择【编辑材料】选项，选择【普通碳钢】，选择【评估】|【质量属性】命令，选择【坐标系1】，得到参数如下。

上机指导 2 零件的质量属性 (配置: 默认; 坐标系: 坐标系 1):

密度 = 0.01 克/立方毫米

质量 = 120.81 克

体积 = 15488.97 立方毫米

表面积 = 7816.91 平方毫米

重心: (毫米) X = 0.00 Y = 12.33 Z = -10.12

上机指导 3

建立如图4.49所示的模型，设置文档属性，识别正确的草图平面，应用正确的草图与特征工具。根据提供的信息计算零件的质量、体积、表面积和重心的位置。

材料: 1023 碳钢板 (SS)

单位: MMGS

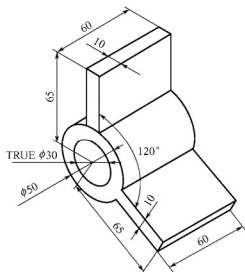


图 4.49 零件模型

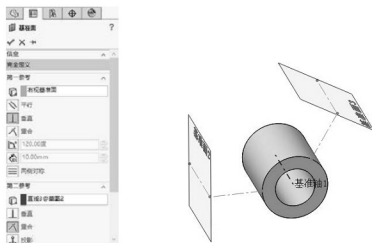


图 4.53 创建基准面 2 和基准面 3

(6) 在基准面 2 和基准面 3 上绘制长为 60mm, 宽为 10mm 的矩形 1、2, 以在右视基准面与基准面 1 上的线为中心线, 如图 4.54 所示。

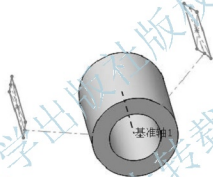


图 4.54 绘制矩形

(7) 选择【特征】|【拉伸凸台/基体】命令, 选择方向为【成形到下一面】, 如图 4.55 所示。

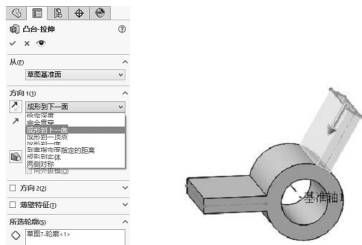


图 4.55 拉伸凸台

(8) 选择【特征】|【参考几何体】|【基准点】命令, 新建基准点 1, 如图 4.56 所示。

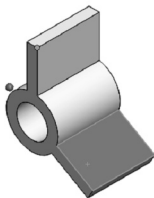


图 4.56 创建基准点 1

(9) 选择【特征】|【参考几何体】|【坐标系】命令，在基准点 1 上建立坐标系 1，使 X 轴垂直于上视基准面，如图 4.57 所示。

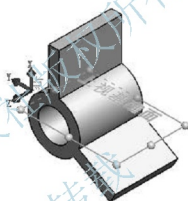


图 4.57 创建坐标系 1

(10) 在【设计树】|【材质】中右击，选择【编辑材料】选项，选择【1023 碳钢板 (SS)】，选择【评估】|【质量属性】命令，选择【坐标系 1】，得到参数如下。

上机指导 3 零件的质量属性(配置：默认；坐标系：坐标系 1)：

密度 = 0.01 克/立方毫米

质量 = 971.24 克

体积 = 123599.44 立方毫米

表面积 = 28912.70 平方毫米

重心：(毫米) $X = -14.04$ $Y = -29.48$ $Z = -30.00$

综合练习

综合练习 1

建立如图 4.58 所示的模型，设置文档属性，识别正确的草图平面，应用正确的草图与特征工具，并指定材料。根据提供的信息计算零件的总质量、体积和表面积。



零件的质量属性如下:

质量 = 1280.91 克

体积 = 474411.54 立方毫米

表面积 = 86851.60 平方毫米

重心: (毫米) X = 0.00 Y = -29.17 Z = 3.18

综合练习 3

建立如图 4.60 所示的模型, 设置文档属性, 识别正确的草图平面, 应用正确的草图与特征工具, 并指定材料。根据提供的信息计算零件的质量和体积。

材料: 普通碳钢

单位: MMGS

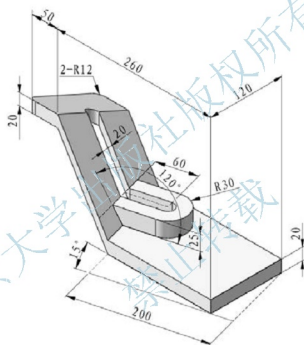


图 4.60 零件模型 3

说明:

1. 图中槽为通槽。其上侧端点位于上方边线的中央, 其下侧端点位于圆柱的圆心。
转折位置为图中虚线所示的中点。

2. 120° 为两个面之间的角度。

零件的质量属性如下:

质量=6045.38 克

体积=775048.71 立方毫米

第 5 章

旋 转 特 征

5.1 旋转特征的概念

旋转特征是指由平面草图绕一条中心轴线转动扫过的轨迹形成的特征，适合回转体造型。旋转特征主要有旋转凸台/基体、旋转切除两大类。

(1) 旋转凸台/基体：由草图轮廓绕旋转轴线旋转而形成的实体；草图轮廓可封闭，也可不封闭；封闭的草图轮廓绕旋转轴线旋转，轮廓所扫过的空间，均成为实体；不封闭的草图轮廓绕旋转轴线旋转，可设置薄壁特征，这是值得注意的地方。

(2) 旋转切除：由草图轮廓绕旋转轴线旋转，草图轮廓扫过的空间均被切除。

对于部分钣金构件，其实体造型既可以利用拉伸特征也可以采用旋转特征，在这种情况下，哪一种方法更为简单、快捷，就采用哪一种方法。

5.2 旋转特征的基本要素

5.2.1 旋转轴

- (1) 草图轮廓边线：平面草图轮廓边线可以作为旋转轴。
- (2) 中心线：中心线可以作为旋转轴。
- (3) 圆柱/圆锥面中心线：已有实体的圆柱面、圆锥面的中心线可以作为旋轴。
- (4) 两平面交线：任意两平面的交线可以作为旋转轴。

5.2.2 方向

- (1) 反向：切换旋转的方向。



- (2) 给定深度：二维草图轮廓绕旋转轴线单一方向旋转。
- (3) 角度：二维草图轮廓绕旋转轴线旋转的角度。
- (4) 成形到一顶点：从草图基准面生成旋转到指定顶点。
- (5) 成形到一面：从二维草图轮廓所在的基准面生成旋转到指定面。
- (6) 到离指定面指定的距离：从二维草图轮廓基准面生成旋转到指定面的指定距离。
- (7) 两侧对称：从二维草图轮廓的基准面以顺时针和逆时针方向生成旋转。

5.2.3 薄壁特征

薄壁特征包括反向、单向、两侧对称、双向和厚度。

- (1) 反向：切换薄壁生成方向。
- (2) 单向：朝所指定的单一方向生成薄壁特征。
- (3) 两侧对称：生成的薄壁特征的厚度平分于二维草图轮廓两侧。
- (4) 双向：生成的薄壁特征的厚度关于二维草图轮廓对称。
- (5) 厚度：指定生成的薄壁特征的厚度值。

5.2.4 所选轮廓

正确绘制所选轮廓是旋转特征的基础。

旋转特征的基本要素如图 5.1 所示。



图 5.1 旋转特征

上机指导

上机指导 1

利用【旋转凸台/基体】及【拉伸切除】命令完成图 5.2 所示阀芯的造型。

材料：合金钢

密度：0.0077g/mm³

单位系统：MMGS

小数位数：4

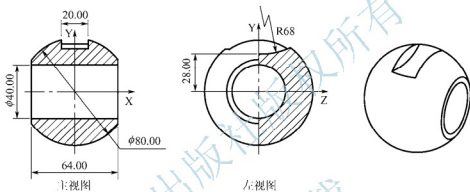


图 5.2 阀芯

(1) 选择前视基准面作为草图绘制平面(图 5.3)，绘制阀芯的旋转草图轮廓，如图 5.4 所示。



图 5.3 选择前视基准面

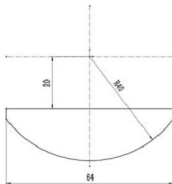


图 5.4 绘制阀芯的旋转草图轮廓

(2) 选择【旋转凸台/基体】命令，指定旋转轴，如图 5.5、图 5.6 所示，单击【确定】按钮完成旋转。

(3) 选择前视基准面作为草图绘制平面，绘制旋转切除部分的草图轮廓，如图 5.7 所示。



图 5.5 旋转凸台

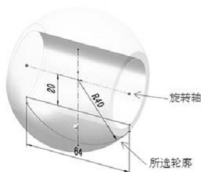


图 5.6 确定旋转轴

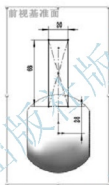


图 5.7 绘制草图

- (4) 选择【旋转切除】命令，选择旋转轴，方向 1 设为 360°，如图 5.8 和图 5.9 所示。



图 5.8 设定【旋转切除】特征

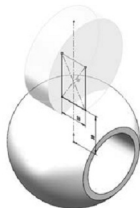


图 5.9 旋转切除

- (5) 选择单位系统：单击绘图区的右下角的【自定义】按钮，在下拉选项中选择【MMGS(毫米、克、秒)】，如图 5.10 所示。

- (6) 给定材质，计算阀芯的质量、体积、表面积、重心。在左侧设计树窗口右击【材质】按钮，选择【编辑材料】选项，如图 5.11 所示。在弹出的【材质】对话框，找到合金

钢，将其设定为阀芯的材质，单位选择【公制】，单击【应用】按钮，选择【关闭】命令，退出对话框。材质的属性如图 5.12 所示。



图 5.10 确定单位系统

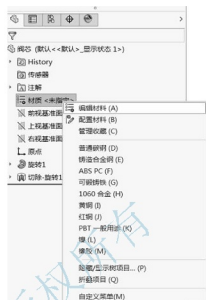


图 5.11 编辑材料



图 5.12 阀芯的材质属性

(7) 评估阀芯的质量属性：在工具栏区选择【评估】命令，如图 5.13 所示。选择【质量属性】选项，在【质量属性】对话框单击【选项】按钮设置小数位数，查看各项质量属性，如图 5.14 所示。



图 5.13 质量属性评估



图 5.14 查看各项质量属性

(8) 阀芯的质量属性如下。

质量: 1273.3503 克

体积: 165370.1632 立方毫米

表面积: 25823.2312 平方毫米

重心: (毫米) $X = 0.0000$ $Y = -1.4732$ $Z = 0.000$

上机指导 2

利用【旋转凸台/基体】、【旋转切除】、【拉伸凸台/基体】、【拉伸切除】等特征命令完成图 5.15 所示双法兰 90°鸭掌弯管的造型。

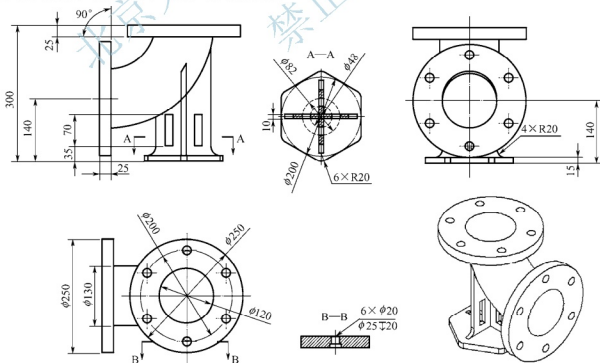


图 5.15 双法兰 90°鸭掌弯管图

材料：铸造合金钢

密度：0.0073g/mm³

单位系统：MMGS

小数位数：4

(1) 选择上视基准面，绘制如图 5.16 所示的草图，选择【拉伸凸台/基体】命令，向上进行拉伸，设置拉伸距离为 25mm，完成凸台造型，如图 5.17 所示。

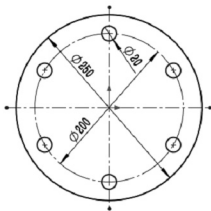


图 5.16 绘制草图 1

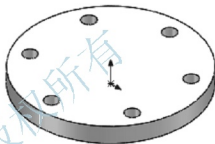


图 5.17 拉伸凸台 1

(2) 选择图 5.17 所示零件的上表面，绘制如图 5.18 所示的草图，选择【旋转凸台/基体】命令，设定方向为反向旋转 90°，如图 5.19 所示。

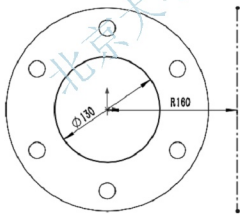


图 5.18 绘制草图 2

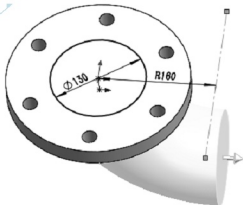


图 5.19 旋转凸台

(3) 在如图 5.20 所示的旋转端面绘制草图，选择【拉伸凸台/基体】命令，在默认的拉伸方向进行拉伸，设置拉伸距离为 25mm，如图 5.21 所示。

(4) 选择图 5.17 所示零件的上表面绘制如图 5.22 所示的草图，选择【旋转切除】命令，设定旋转方向为 360°，如图 5.23 所示。

(5) 沉孔：给两个法兰上的 12 个孔创建沉孔，直径为 25mm，深度为 10mm，如图 5.24 所示。

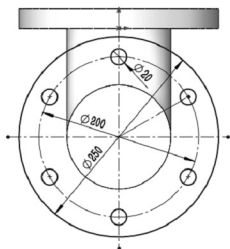


图 5.20 绘制草图 3

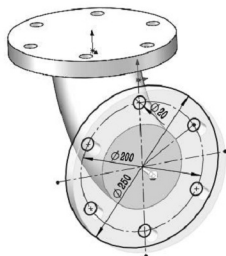


图 5.21 拉伸凸台 2

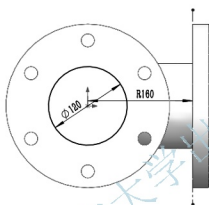


图 5.22 绘制草图 4



图 5.23 旋转切除



图 5.24 创建沉孔

(6) 创建基准面：选择图 5.17 所示零件的上表面作为参考平面，设置偏移距离为 300mm，选择【反转等距】，如图 5.25 所示，创建的基准面如图 5.26 所示。



图 5.25 创建基准面

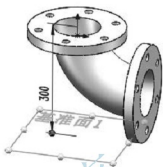


图 5.26 创建的基准面 1

(7) 基座的创建：选择基准面 1 作为草图绘制平面，绘制内切圆 $\phi 180$ 的六边形，如图 5.27 所示，选择【拉伸凸台/基体】命令，对该草图进行拉伸，设置拉伸距离为 15mm，如图 5.28 所示。

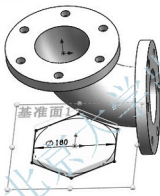


图 5.27 绘制六边形

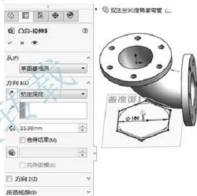


图 5.28 六边形拉伸

(8) 鸭掌支架的创建：选择基准面 1 作为草图绘制平面，绘制如图 5.29 所示的草图，并选择【拉伸凸台/基体】命令，对该草图进行拉伸，选择【成形到下一面】，如图 5.30 所示。

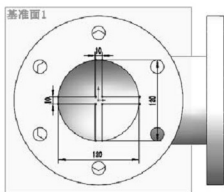


图 5.29 绘制草图

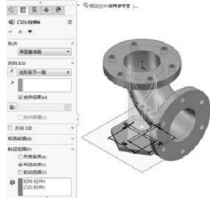


图 5.30 拉伸凸台



(9) 减重孔的创建：绘制旋转切除的草图轮廓，并选择【旋转切除】命令，插入【观测临时轴】，以其作为旋转轴，如图 5.31 所示。

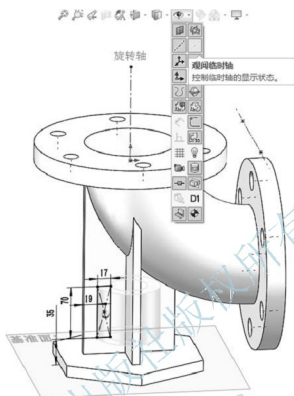


图 5.31 设置旋转轴

(10) 倒圆角：给基座的六条棱倒 $R15\text{mm}$ 的圆角，如图 5.32 所示，并给鸭掌支架倒 $R20\text{mm}$ 的圆角，如图 5.33 所示。

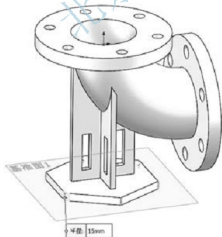


图 5.32 基座的六条棱倒圆角

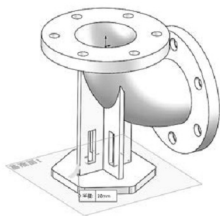


图 5.33 鸭掌支架倒圆角

(11) 质量属性：将双法兰 90° 鸭掌弯管的材质设为铸造合金钢，在工具栏区选择【评估】命令，选择【质量属性】选项，在【质量属性】对话框单击【选项】按钮，将小数位数设为 4，查看其质量属性，如图 5.34 所示。

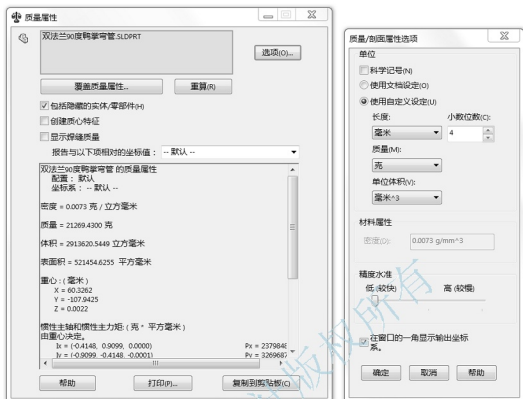


图 5.34 双法兰 90°鸭掌弯管的质量属性

(12) 双法兰 90°鸭掌弯管的质量属性如下。

质量 = 21269.4300 克

体积 = 2913620.5449 立方毫米

表面积 = 521454.6255 平方毫米

重心: (毫米) $X = 60.3262$ $Y = -107.9425$ $Z = 0.0022$

上机指导 3

利用【旋转凸台/基体】、【旋转切除】、【拉伸切除】等特征命令完成图 5.35 所示六角骨头扳手的造型。

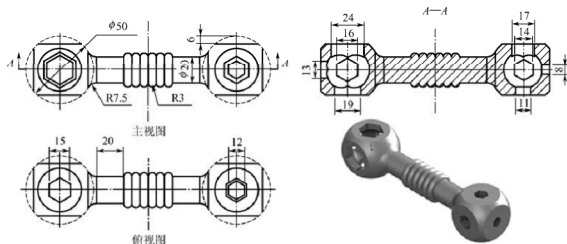


图 5.35 六角骨头扳手



材料：锻制不锈钢

密度：0.0080g/mm³

单位系统：MMGS

小数位数：4

(1) 旋转草图轮廓的绘制：选择上视基准面绘制如图 5.36 所示草图轮廓。

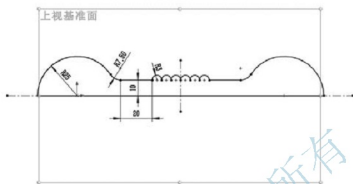


图 5.36 绘制草图

(2) 旋转凸台/基体：指定旋转轴，生成旋转实体，如图 5.37 所示。

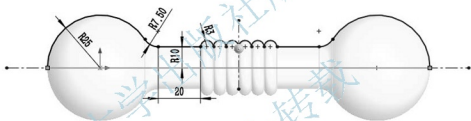


图 5.37 生成旋转实体

(3) 旋转切除实体：依次采用【旋转切除】命令对两个实体球进行掏空，先选择前视基准面绘制用作旋转切除的草图轮廓，旋转切除的直径为 33mm，如图 5.38 所示，旋转切除后的剖视图如图 5.39 所示。

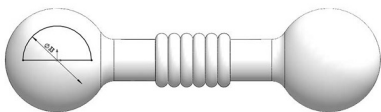


图 5.38 旋转切除部分草图

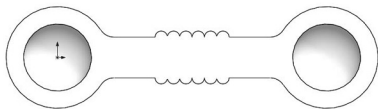


图 5.39 旋转切除后的剖视图

(4) 拉伸切除实体：利用【拉伸切除】命令切出六角骨头扳手的 10 个平面。拉伸切除的草图轮廓(尺寸一致)如图 5.40 所示，切除后如图 5.41 所示。

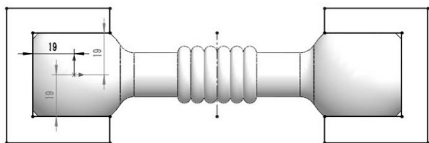


图 5.40 拉伸切除部草图

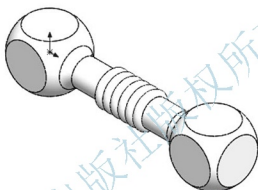


图 5.41 拉伸切除得平面

(5) 拉伸切除 12 个六角孔：依次在切出的各个球平面上绘制六边形，各球平面的六边形内切圆直径为：在正视图于前基准面时，左球(上：16mm、下：15mm、左：13mm、前：24mm、后：19mm)，右球(上：14mm、下：12mm、右：8mm、前：17mm、后：11mm)，然后进行拉伸切除，拉伸距离均为 10mm。全部完成切除后，如图 5.42 所示。

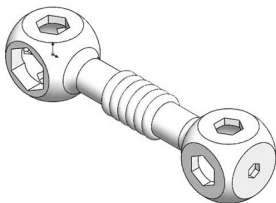


图 5.42 拉伸切除 12 个六角孔

(6) 质量属性：将单位系统设为 MMGS，材质设为锻制不锈钢，在工具栏区选择【评估】命令，选择【质量属性】选项，在【质量属性】对话框单击【选项】按钮，将小数位数设为 4，查看其质量属性，如图 5.43 所示。

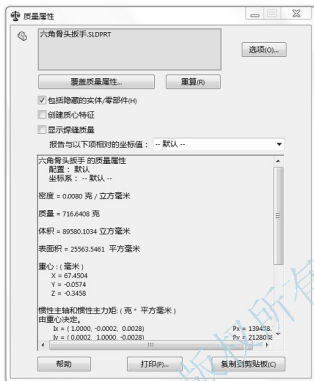


图 5.43 六角骨头扳手的质量属性

(7) 六角骨头扳手的质量属性如下。

质量 = 716.6408 克

体积 = 89580.1034 立方毫米

表面积 = 25563.5461 平方毫米

重心: (毫米) $X = 67.4504$ $Y = -0.0574$ $Z = -0.3458$

综合练习

综合练习 1

完成图 5.44 所示的手柄造型, 计算手柄的质量、体积、表面积及重心的坐标。

材料: 镀铬不锈钢

密度: 0.0078g/mm^3

单位系统: MMGS

小数位数: 4



【综合练习 1】

手柄的质量属性如下:

质量 = 1799.3964 克

体积 = 230691.8522 立方毫米

表面积 = 24418.0030 平方毫米

重心: (毫米) $X = 118.5650$ $Y = 0.0000$ $Z = 0.0000$

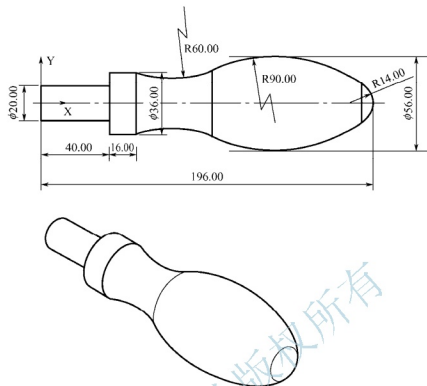


图 5.44 手柄

综合练习 2

完成图 5.45 所示的带轮造型，计算该零件的质量、体积、表面积及重心的坐标。

作图基准面：前视基准面。

材料：2018 铝合金

密度：0.0028g/mm³

单位系统：MMGS

小数位数：4

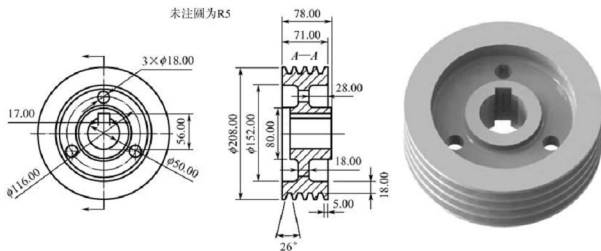


图 5.45 带轮



带轮的质量属性如下:

质量 = 3686.7056 克

体积 = 1316680.5599 立方毫米

表面积 = 194160.3565 平方毫米

综合练习 3

完成图 5.46 所示的陀螺造型, 依据题意计算手柄的质量、体积、表面积及重心的坐标。

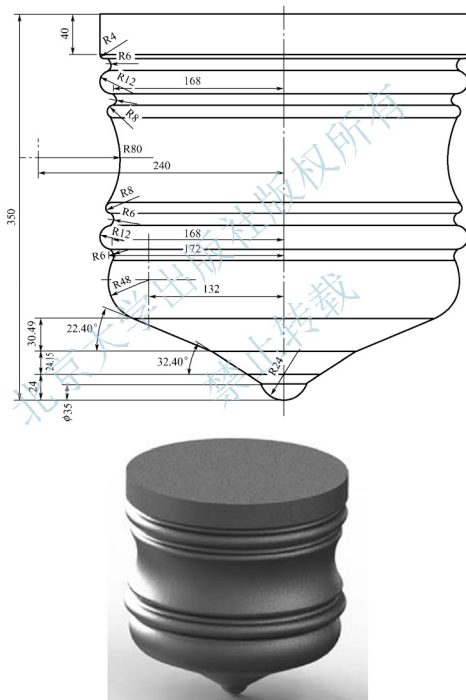


图 5.46 陀螺

作图基准面：前视基准面

材料：合金钢(SS)

密度： 0.0077g/mm^3

单位系统：MMGS

小数位数：4

陀螺的质量属性如下：

质量 = 3432.8257 6 克

体积 = 445821.5068 立方毫米

表面积 = 34815.1140 平方毫米

重心：(毫米) $X = 0.0000$ $Y = -38.57690.0000$ $Z = 0.0000$

北京大学出版社版权所有
禁止转载

第 6 章

附加特征及操作特征

附加特征是在不改变基本特征主要形状的前提下，对已有特征进行局部修饰的建模方法，如圆角、倒角、筋、抽壳、孔等特征造型方法。

6.1 附加特征的概念

6.1.1 边界凸台/基体

单击工具栏上的【边界凸台/基体】按钮或者在菜单栏执行【插入】|【凸台/基体】|【边界】命令，这两种方式均可执行【边界凸台/基体】命令，弹出【边界】属性管理器，如图 6.1 所示。



图 6.1 【边界】属性管理器

1. 方向1选项组

- (1) 曲线：确定用于以此方向建立边界特征的曲线。
- (2) 上移：选择曲线向上移动。
- (3) 下移：选择曲线向下移动。
- (4) 相切类型：设置边界特征的相切类型。
- (5) 无：没应用相切约束(曲率为0)。
- (6) 方向向量根据用户所选实体应用相切约束。
- (7) 默认：近似在第一个和最后一个轮廓之间刻画的抛物线。
- (8) 垂直于轮廓：垂直曲线应用相切约束。

2. 方向2选项组

该选项组中的参数用法和方向1选项组中的基本相同。

3. 选项与预览选项组

- (1) 合并切面：如果对应的线段相切，则会使用所建立的边界特征中的曲面保持相切。
- (2) 合并结果：沿边界特征方向建立一闭合实体。
- (3) 拖动草图：激活拖动模式。
- (4) 撤销草图拖动：撤销先前的草图拖动并将预览返回到其先前的状态。
- (5) 显示预览：对边界进行预览。

4. 显示选项组

- (1) 网格预览：对边界进行预览。
- (2) 网格密度：调整网格的行数。
- (3) 斑马条纹：斑马条纹可查看曲面中标准显示难以分辨的微小变化。斑马条纹模仿在光泽表面上反射的长光纤条纹。
- (4) 曲率检查梳形图：按照不同方向显示曲率梳形图。
- (5) 方向1：切换沿方向1的曲率检查梳形图显示。
- (6) 方向2：切换沿方向2的曲率检查梳形图显示。
- (7) 比例：调整曲率检查梳形图的大小。
- (8) 密度：调整曲率检查梳形图的显示行数。

6.1.2 圆角

绘制圆角工具可以在两个草图交叉处将角度连接改为圆弧过渡。此工具经常出现在2D草图和3D草图的绘制过程中。

经常用来绘制圆角的方式有以下几种：

- (1) 在命令管理器的【草图】工具栏上单击【绘制圆角】按钮。
- (2) 在【草图】工具条上单击【绘制圆角】按钮。



- (3) 在菜单栏执行【工具】|【草图工具】|【绘制圆角】命令。
- (4) 用鼠标笔势中的【圆角】命令绘制。
- (5) 执行【绘制圆角】命令后，弹出【绘制圆角】属性管理器，如图 6.2 所示。



图 6.2 【绘制圆角】属性管理器

绘制圆角属性管理器中各选项的含义如下：

(1) 要圆角化的实体：当选取一个草图实体时，它出现在该列表中。

(2) 圆角参数：输入值以控制圆角半径。

(3) 保持拐角处约束条件：如果顶点具有尺寸或几何关系，将保留虚拟交点。如果取消勾选，且如果顶点具有尺寸或几何关系，将询问用户是否想在生成圆角时删除这些几何关系。

(4) 标注每个圆角的尺寸：将尺寸添加到每个圆角，当取消勾选时，在圆角之间添加相等几何关系。

绘制圆角时，可以通过选择边或选择交点来完成圆角的绘制。

6.1.3 倒角

绘制倒角工具可以在两个草图交叉处将角度连接改为倒角过渡。此工具也经常出现在 2D 草图和 3D 草图的绘制过程中。

经常用来绘制倒角的方式有以下几种：

- (1) 在命令管理器的【草图】工具栏上单击【绘制倒角】按钮。
- (2) 在【草图】工具条上单击【绘制倒角】按钮。
- (3) 在菜单栏执行【工具】|【草图工具】|【绘制倒角】命令。

执行【绘制倒角】命令后，弹出【绘制倒角】属性管理器。

绘制倒角面板的【倒角参数】选项区中包括角度-距离和距离-距离两种参数选项，如图 6.3 所示。

两种参数设置中的选项含义如下：

- (1) 角度-距离：将按角度参数和距离参数来定义倒角，如图 6.4(a) 所示。
- (2) 距离-距离：将按距离参数和距离参数来定义倒角，如图 6.4(b) 所示。

注意：相等距离是在距离-距离的基础上，按相等的距离来定义倒角，如图 6.4(c) 所示。

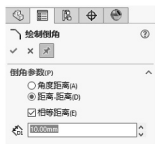


图 6.3 【绘制倒角】属性管理器

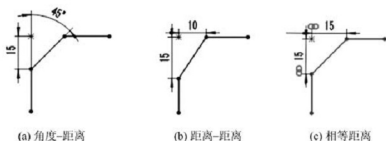


图 6.4 定义倒角

绘制倒角属性管理器中各选项的含义如下：

- (1) 距离：设置角度-距离的距离参数。
- (2) 角度：设置角度-距离的角度参数。
- (3) 距离 1：设置角-度距离的距离 1 参数。
- (4) 距离 2：设置角-度距离的距离 2 参数。

与绘制圆角的方法一样，可以通过选择边或选择点来完成倒角绘制。

6.1.4 拔模

拔模特征是用指定的角度斜削模型中所选的面，使型腔零件更容易脱出模具，可以在现有的零件中插入拔模，或者在进行拉伸特征时拔模，也可以将拔模应用到实体或曲面模型中。

在手工模式中，可以指定拔模类型，包括中性面、分型线和阶梯拔模。

1. 中性面

选择【插入】|【特征】|【拔模】命令，弹出【拔模】属性管理器。在【拔模类型】选项组中，选中【中性面】单选按钮，如图 6.5 所示。

1) 拔模角度选项组

拔模角度：垂直于中性面进行测量的角度。

2) 中性面选项组

中性面：选择一个面或基准面。

3) 拔模面选项组

- (1) 拔模面：在图形区域中选择要拔模的面。
- (2) 拔模沿面延伸：可以将拔模延伸到额外的面。
- (3) 无：只在所选的面上进行拔模。
- (4) 沿切面：将拔模延伸到所有与所选面相切的面。
- (5) 所有面：将拔模延伸到所有从中性面拉伸的面。
- (6) 内部的面：将拔模延伸到所有从中性面拉伸的内部面。
- (7) 外部的面：将拔模延伸到所有在中性面旁边的外部面。



图 6.5 中性面拔模

2. 分型线

选中【分型线】单选按钮，可以对分型线周围的曲面进行拔模。

选择【插入】|【特征】|【拔模】命令，弹出【拔模】属性管理器，在【拔模类型】选项组中，选中【分型线】单选按钮，如图 6.6 所示。

1) 拔模角度选项组

拔模角度：垂直于中性面进行测量的角度。

2) 拔模方向选项组

拔模方向：在图形区域中选择一条边线或者一个面指示拔模的方向。

3) 分型线选项组

- (1) 分型线：在图形区域中选择分型线。
- (2) 拔模沿面延伸：可以将拔模延伸到额外的面。



- (3) 无：只在所选的面上进行拔模。
- (4) 沿切面：将拔模延伸到所有与所选面相切的面。

3. 阶梯拔模

阶梯拔模是分型线拔模的变体，阶梯拔模围绕作为拔模方向的基准面旋转而建立一个面。

选择【插入】|【特征】|【拔模】命令，弹出【拔模】属性管理器。在【拔模类型】选项组中，选中【阶梯拔模】单选按钮，如图 6.7 所示。

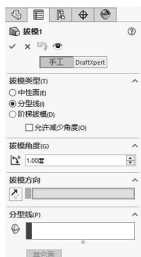


图 6.6 分型线拔模

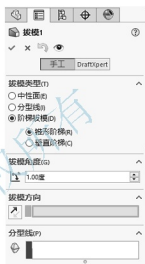


图 6.7 阶梯拔模

选中【阶梯拔模】单选按钮后的属性管理器与选中【分型线】单按按钮后的属性管理器基本相同。

6.1.5 抽壳

抽壳是从实体移除材料来生成一个薄壁特征。抽壳工具会掏空零件，使所选择的面敞开，在剩余的面上生成薄壁特征。如果没选择模型上的任何面，可抽壳一实体零件，生成一闭合、掏空的模型，也可使用多个厚度来抽壳模型。

用户可通过以下方式执行【抽壳】命令：

- (1) 单击【特征】工具栏上的【抽壳】按钮。
- (2) 在菜单栏执行【插入】|【特征】|【抽壳】命令。

执行【抽壳】命令后，弹出【抽壳】属性管理器，如图 6.8 所示。



图 6.8 【抽壳】属性管理器

抽壳属性管理器中各选项设定含义如下：

- (1) 设定厚度：设定保留的面的厚度。
- (2) 要移除的面：在图形区域中选择一个或多个要去除的面。
- (3) 壳厚朝外：增加零件的外部尺寸。
- (4) 显示预览：显示出抽壳特征的预览。
- (5) 多厚度设定：在图形区域中选择想要设定不同厚度的面，然后单独设定厚度。

如果需要圆角处理，在生成抽壳之前对零件应用任何圆角处理。

实体模型上生成抽壳的一般过程，如图 6.9 所示。

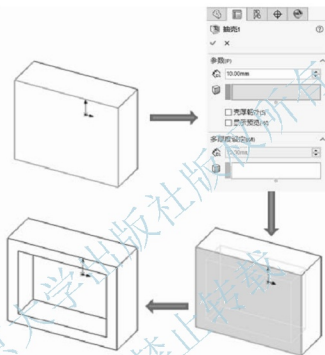


图 6.9 实体抽壳的一般过程

6.1.6 圆顶

圆顶特征可以在同一模型上同时建立一个或者多个圆顶。

选择【插入】|【特征】|【圆顶】命令，弹出【圆顶】属性管理器，如图 6.10 所示。

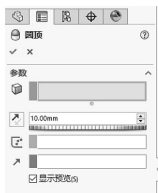


图 6.10 【圆顶】属性管理器



圆顶属性管理器中各选项设定含义如下：

- (1) 到圆顶的面：选择一个或者多个平面或者非平面。
- (2) 距离：设置圆顶扩展的距离。
- (3) 反向：单击该按钮，可以建立凹陷圆顶（默认为凸起）。
- (4) 约束点或草图：选择一个点或者草图，通过对其形状进行约束以控制圆顶。
- (5) 方向：从图形区域选择方向向量以垂直于面以外的方向拉伸圆顶，可以使用线性边线或者由两个草图点所建立的向量作为方向向量。

6.1.7 异型孔

异型孔向导是用预先定义的剖曲插入孔。

用户可通过以下方式执行【异型孔向导】命令：

- (1) 单击【特征】工具栏上的【异型孔向导】按钮。
- (2) 在菜单栏执行【插入】|【特征】|【插入】|【向导】命令。

执行【异型孔向导】命令后，弹出【孔规格】属性管理器，如图 6.11 所示。

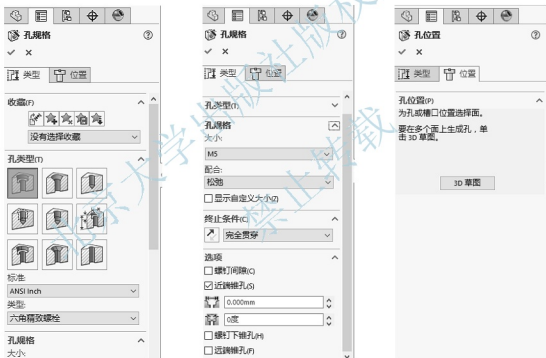


图 6.11 【孔规格】属性管理器

孔规格属性管理器中选项区各选项的含义如下：

- (1) 类型（默认）：设定孔类型参数。
- (2) 位置：在平面或非平面上找出异型孔向导。使用尺寸和其他草图工具来定位孔中心。
- (3) 收藏：管理用户可在模型中重新使用的异型孔向导孔的样式清单。
- (4) 孔类型和孔规格：设定孔类型和孔规格，孔规格选项区会根据孔类型的不同而有所不同。使用属性管理器图像和描述性文字来设置选项。

(5) 终止条件: 类型决定孔特征延伸的距离。终止条件选项区会根据孔类型的不同而有所不同。

(6) 选项: 该选项区根据孔类型更改而发生变化。

6.1.8 弯曲

选择【插入】|【特征】|【弯曲】菜单命令, 弹出【弯曲】属性管理器, 在【弯曲输入】选项组中选中【扭曲】单选按钮, 如图 6.12 所示。

角度: 设置扭曲角度。

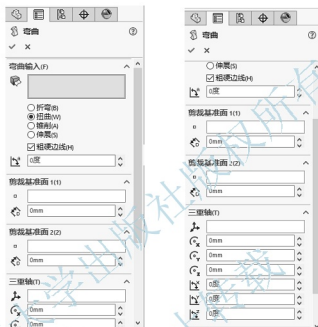


图 6.12 【弯曲】属性管理器

6.1.9 包覆

包覆是将草图轮廓闭合到面上。包覆特征将草图包裹到平面或非平面, 可从圆柱、圆锥或拉伸的模型生成一平面, 也可选择一平面轮廓来添加多个闭合的样条曲线草图。包覆特征支持轮廓选择和草图再用, 可以将包覆特征投影至多个面上。

注意: 包覆的草图只可包含多个闭合轮廓。

用户可通过以下方式执行【包覆】命令:

- (1) 单击【特征】工具栏上的【包覆】按钮
 - (2) 在菜单栏执行【插入】|【特征】|【包覆】命令。
- 执行【包覆】命令后, 弹出【包覆】属性管理器, 如图 6.13 所示。

包覆属性管理器中各选项设定如下:

- (1) 包覆参数: 选择包覆类型。



图 6.13 【包覆】属性管理器



(2) 选定单选按钮：浮雕，在面上生成以突起特征。蚀雕，在上面生成以缩进特征。刻划，在面上生成一草图轮廓的压印。

(3) 包覆面：在图形区域为包覆草图的面选择一非平面的面。

(4) 距离：设定厚度。

如果用户选择浮雕或蚀雕，可以选择一直线，线性边线或基准面来设定拔模方向。对于直线或线性边线，拔模方向是选定实体的方向；对于基准面，拔模方向与基准面正交。

实体模型生成包覆特征的操作过程如图 6.14 所示。

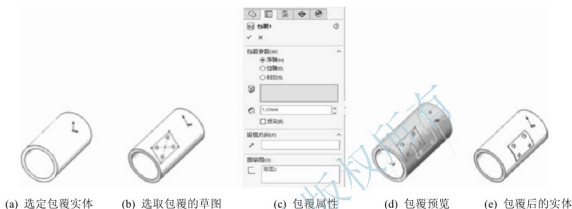


图 6.14 生成包覆特征的操作过程

6.2 操作特征的概念

6.2.1 线性阵列

特征的线性阵列是在一个或者几个方向上建立多个指定的源特征。

单击【特征】工具栏中的【线性阵列】按钮或者选择【插入】|【阵列/镜像】|【线性阵列】命令，均可弹出【线性阵列】属性管理器，如图 6.15 所示。

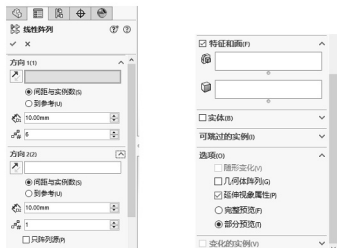


图 6.15 【线性阵列】属性管理器

线性阵列属性管理器中各选项设定如下:

1. 方向 1、方向 2 选项组

- (1) 阵列方向: 设置阵列方向, 可以选择线性边线、直线、轴或者尺寸。
- (2) 反向: 改变阵列方向。
- (3) 间距: 设置阵列实例之间的间距。
- (4) 实例数: 设置阵列实例之间的数量。
- (5) 只阵列源: 只使用源特征而不复制方向 1 选项组的阵列实例在方向 2 选项组中建立的线性阵列。

2. 要阵列的特征选项组

可以使用所选择的特征作为源特征以建立线性阵列。

3. 要阵列的面选项组

可以使用构成源特征的面建立阵列。在图形区域中选择源特征的所有面, 这对于只输入构成特征的面而不是特征本身的模型很有用。

4. 要阵列的实体选项组

可以使用在多实体零件中选择的实体建立线性阵列。

5. 可跳过的实例选项组

可以在建立线性阵列时跳过在图形区域中选择的阵列实例。

6. 选项选项组

- (1) 随形变化: 允许重复时更改阵列。
- (2) 几何体阵列: 只使用特征的几何体建立线性阵列, 而不阵列和求解特征的每个实例。
- (3) 延伸视觉属性: 将 SolidWorks 的颜色、纹理和装饰螺纹数据延伸到所有阵列实例。

6.2.2 圆形阵列

特征的圆周阵列是将源特征围绕指定的轴线复制多个特征。

单击【特征】工具栏中的【圆周阵列】按钮或者选择【插入】|【阵列/镜像】|【圆周阵列】命令, 均可弹出【圆周阵列】属性管理器, 如图 6.16 所示。

线性阵列属性管理器中各选项设定如下:

- (1) 阵列轴: 在图形区域中选择轴或者模型边线作为建立圆周阵列所围绕的轴。
- (2) 反向: 改变圆周阵列的方向。
- (3) 角度: 设置每个实例之间的角度。
- (4) 实例数: 设置源特征的实例数。
- (5) 等间距: 自动设置总角度为 360° 。

